


改善箇所説明図

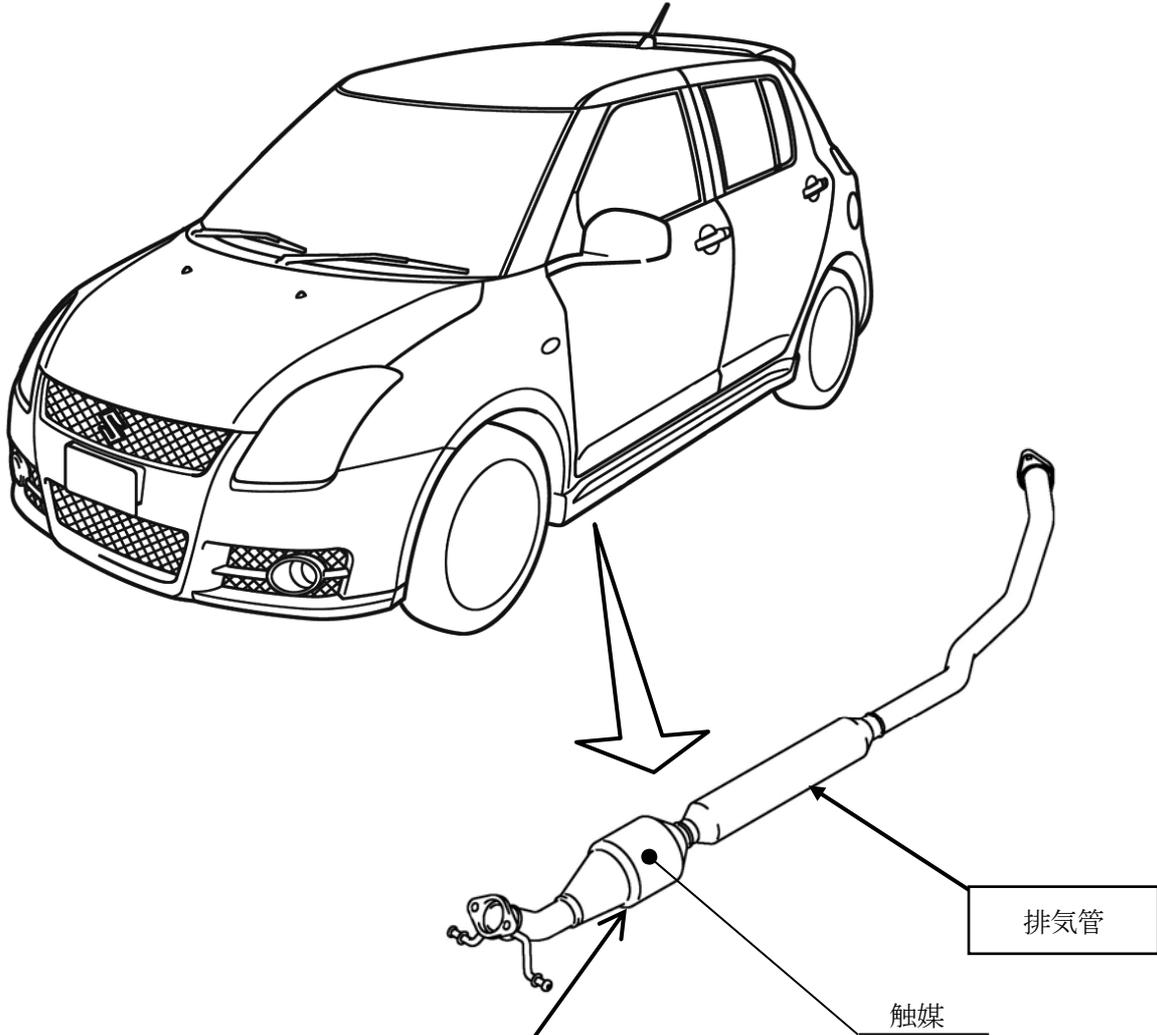

基準不適合発生箇所

排気管内の触媒の固定方法が不適切なため、排出ガス圧力と振動により、当該触媒が排気管内で移動するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、排気管内壁と干渉して異音が発生し、最悪の場合、当該触媒が損傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、排気管を対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：運転席側センターピラーのタイヤプラカード下側に黄色のシールを貼付する。