


## 改善箇所説明図

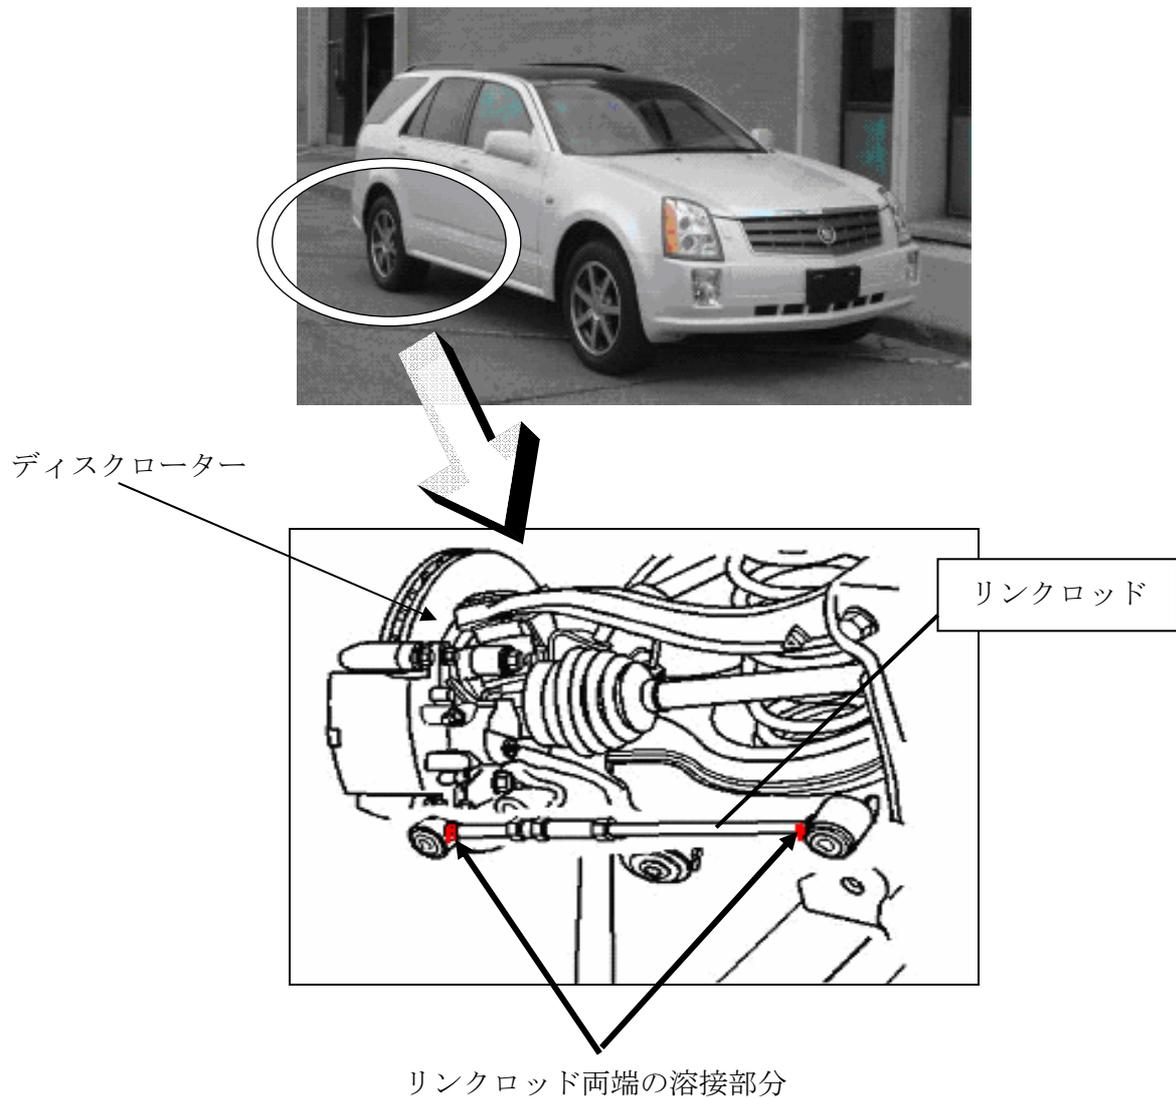

### 基準不適合発生箇所

後部緩衝装置のリンクロッドの両端にある指示部とロッドの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行の振動等により溶接がはがれ、最悪の場合、当該ロッドが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。

### 〈改善内容〉

全車両、当該リンクロッドを点検し、溶接が不適切な場合、良品と交換する。

識別方法：左ストラットタワーに黄色ペイントを塗布

内は、点検または交換部品を示す。