


# 改善箇所説明図

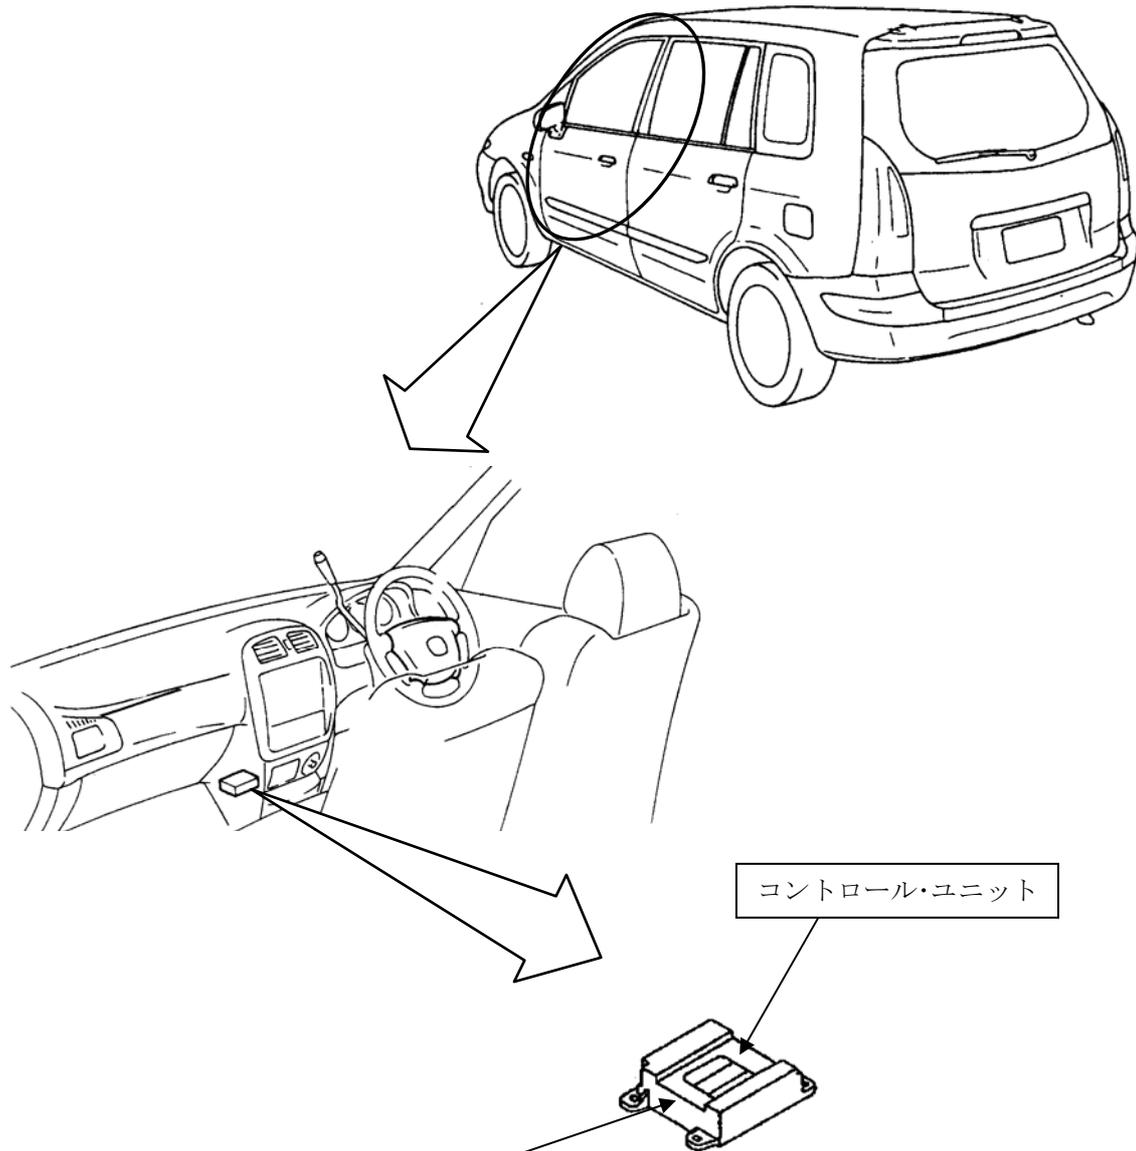

## 基準不適合発生箇所

エアバッグの作動を制御するコントロール・ユニットに内蔵されたCPUの樹脂部において、製造過程で異物が混入したこと及び不適切な成形材料を使用したため、混入した異物により成形材料が変質し、配線に亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、CPU内部の配線が断線し、最悪の場合、突然エアバッグが展開するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該コントロール・ユニットを良品と交換する。

識別：室内フューズボックスの蓋の裏に白色ペイントを塗付する。

注)  は交換部品を示す。