


改善箇所説明図

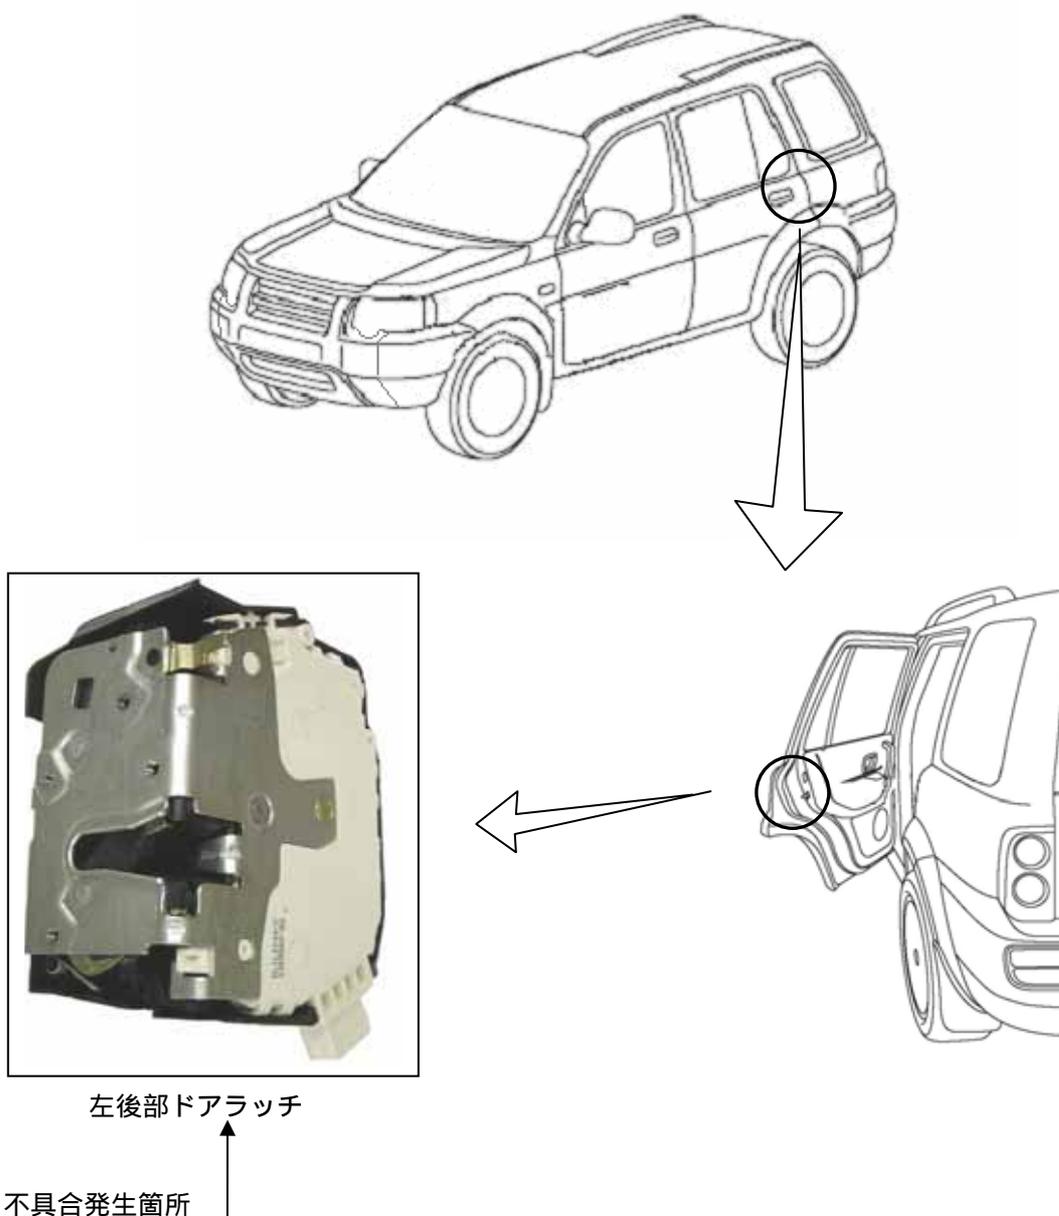

左後部ドアのチャイルドロック装置（乗車中の子供が誤って後部座席ドアを開けることを防止する装置）において、当該ロック装置とドアロックを解除するレバーとの間の隙間が基準値を外れているものがある。そのため、左後部ドアのチャイルドロックが施錠されていても、車内のドアハンドルを操作するとドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、左後部ドアのチャイルドロック装置の作動を点検し、不具合が確認されるものは、左後部ドアラッチを良品と交換する。

識別：左後部ドアラッチの最上部の取付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。