



改善箇所説明図

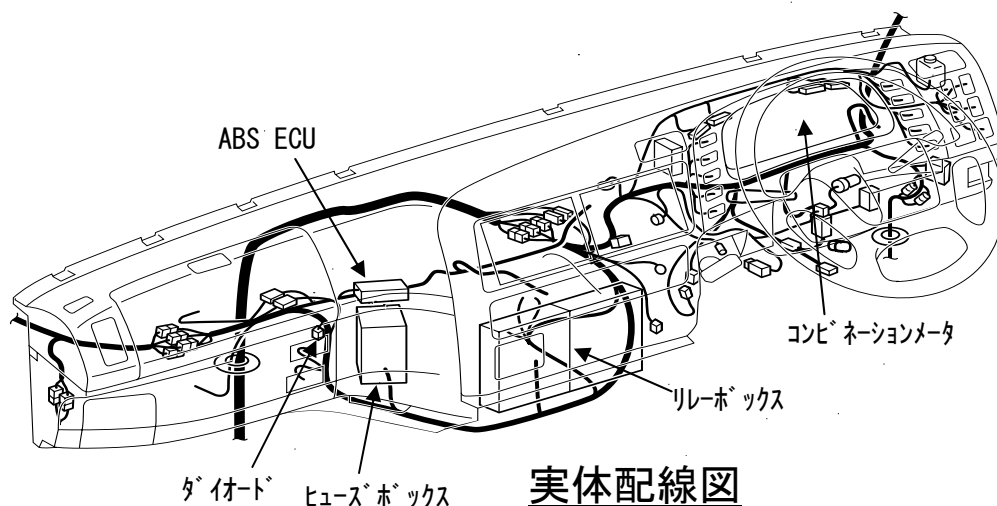

実体配線図

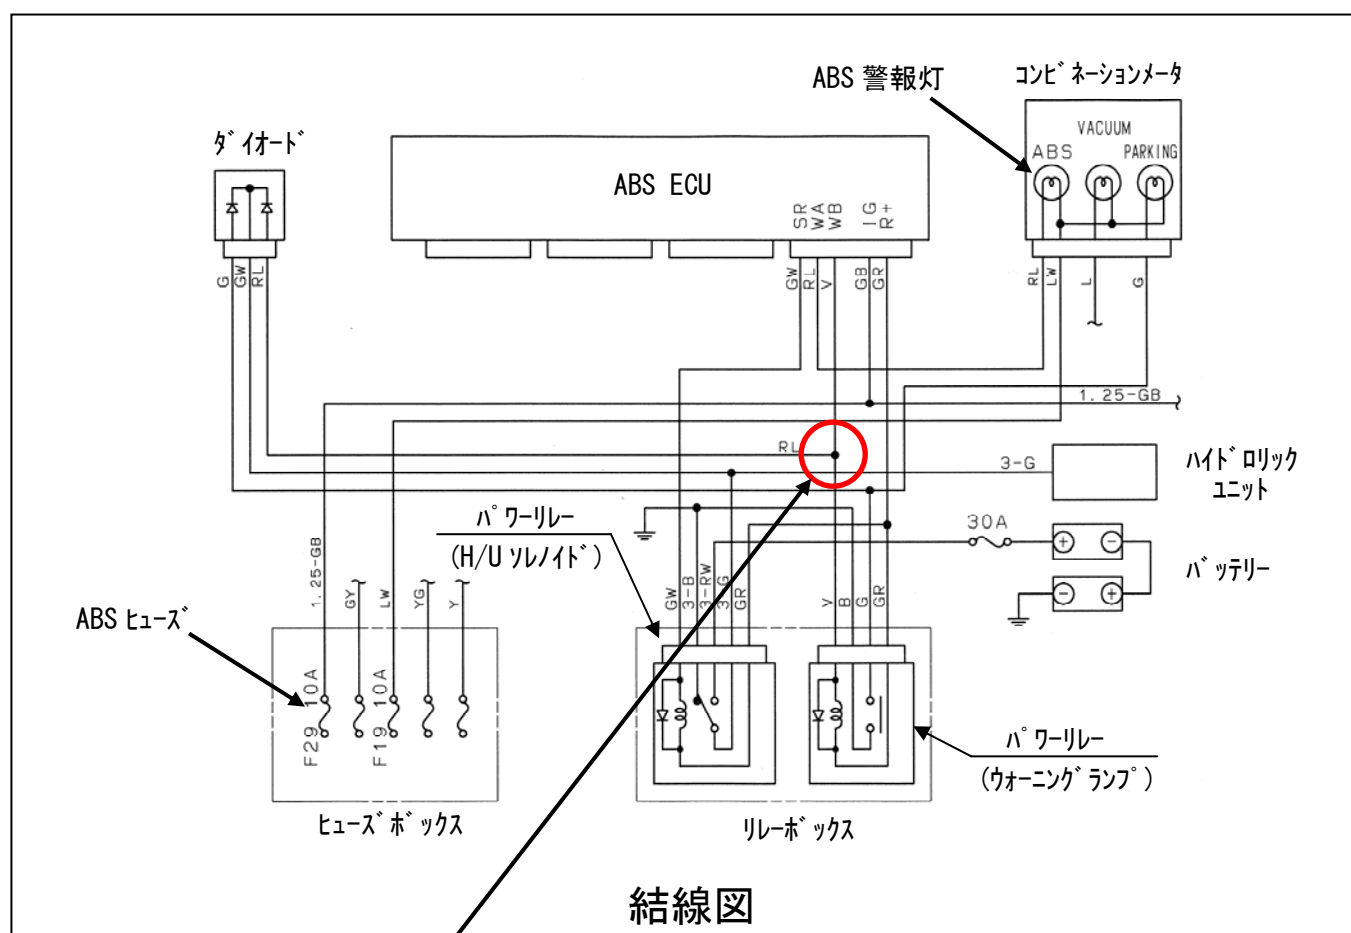

結線図

基準不適合発生箇所

ABS装置の故障時警報灯用の電気回路の設計指示が不適切なため、誤った結線となっている。
そのため、ABSの電源供給が断たれた場合に警報灯が点灯しない。

改善措置の内容

全車両、当該電気回路を正規に結線する。

識別：作業完了車には、アクセル右部壁面（車両銘板下部）に「LB-18」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。