


改善箇所説明図

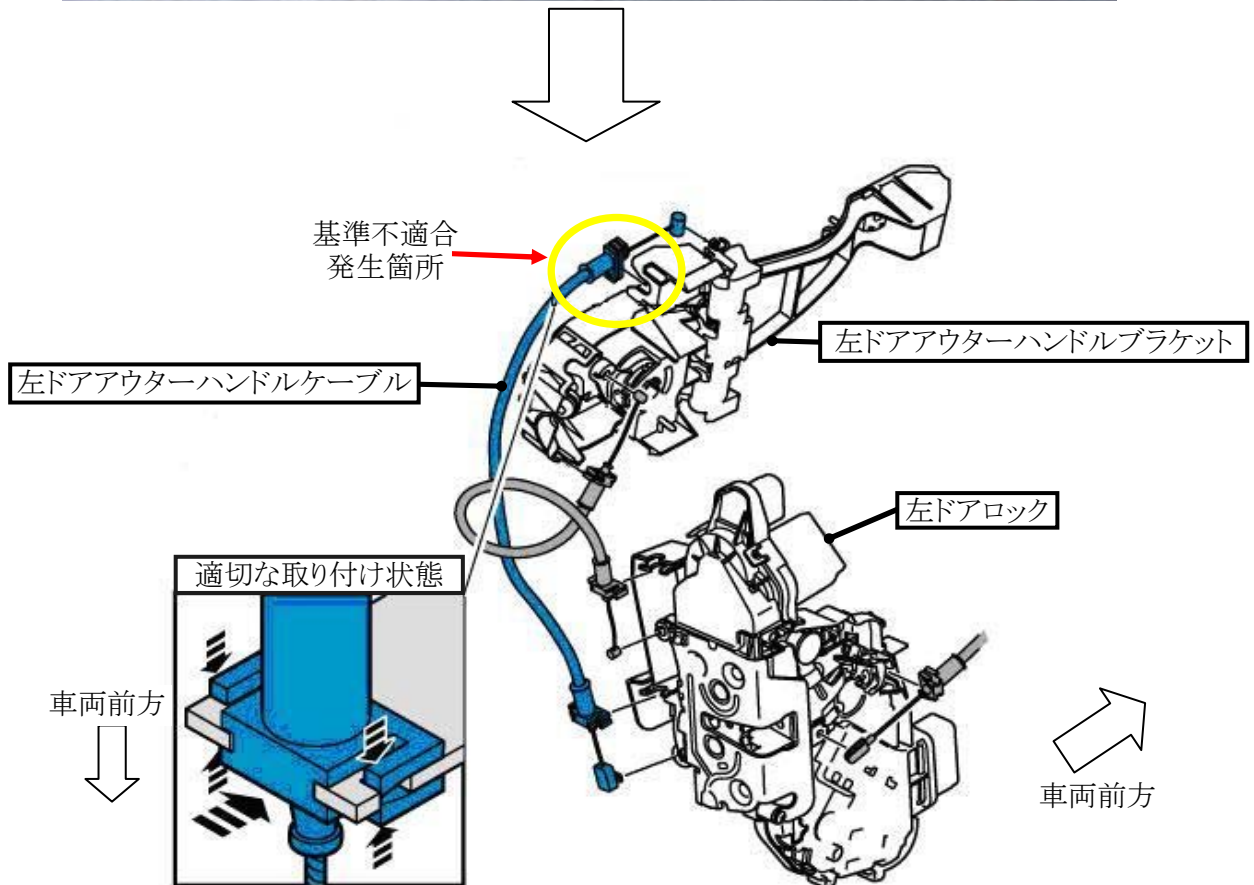

基準不適合発生箇所

左ドアアウターハンドルケーブルの取り付けが不適切なものがあるため、側面衝突時に、ドアが開放するおそれがある。

改善の内容

全車両、左ドアアウターハンドルケーブルを正しく取り付けなおす。

識別

左ドアヒンジ取り付けボルトへ黄色ペイントを塗布する。