


# 改善箇所説明図

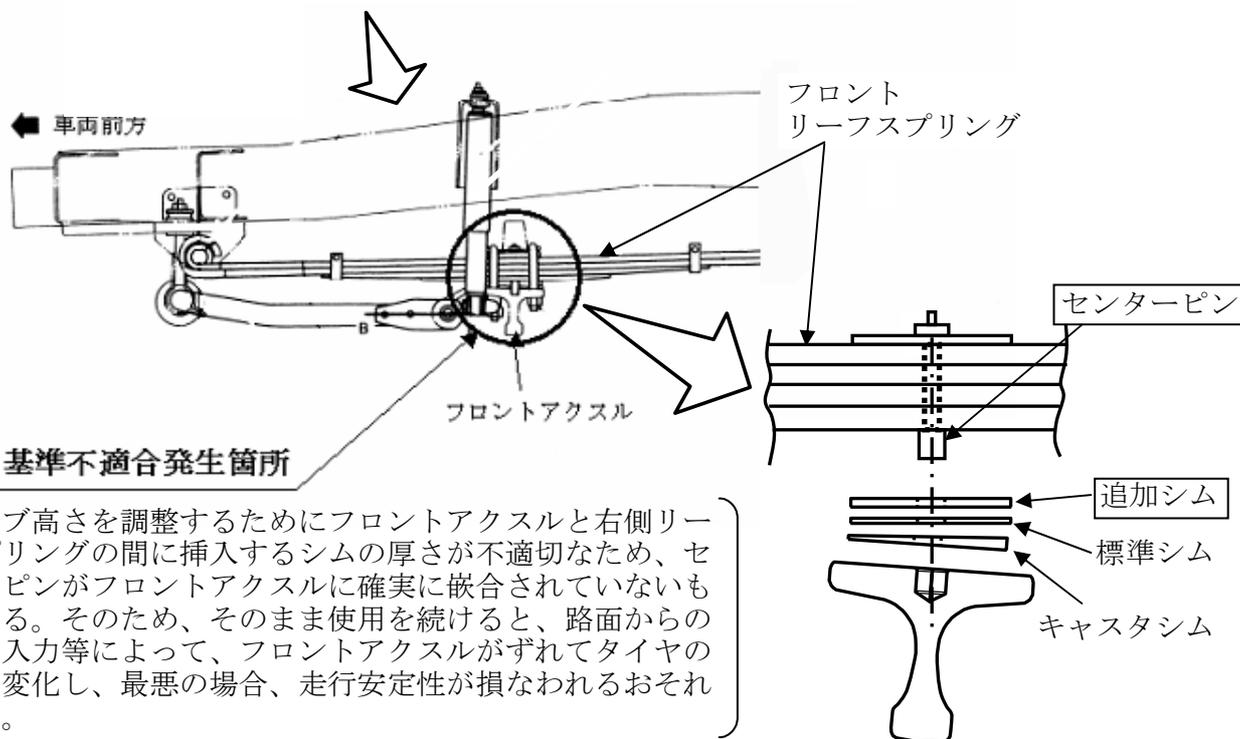

## 改善の内容

全車両、右側リーフスプリングのシム厚さを点検し、規定の厚さ以上のものは、センターピン及びシムを対策品に交換する。

注:  内は交換部品を示す。

識別: 右側のリーフスプリング上面に、白色または黄色ペイントを塗布する。

(備考) 本届出は、平成19年4月25日に届け出たリコール「届出番号1874」の対象範囲以降の車両において、車両の製造工程における作業指示の徹底が不十分であったため同種不具合が発生したことから、対象車両を追加し、新たにリコール届出を実施するものである。