


改善箇所説明図

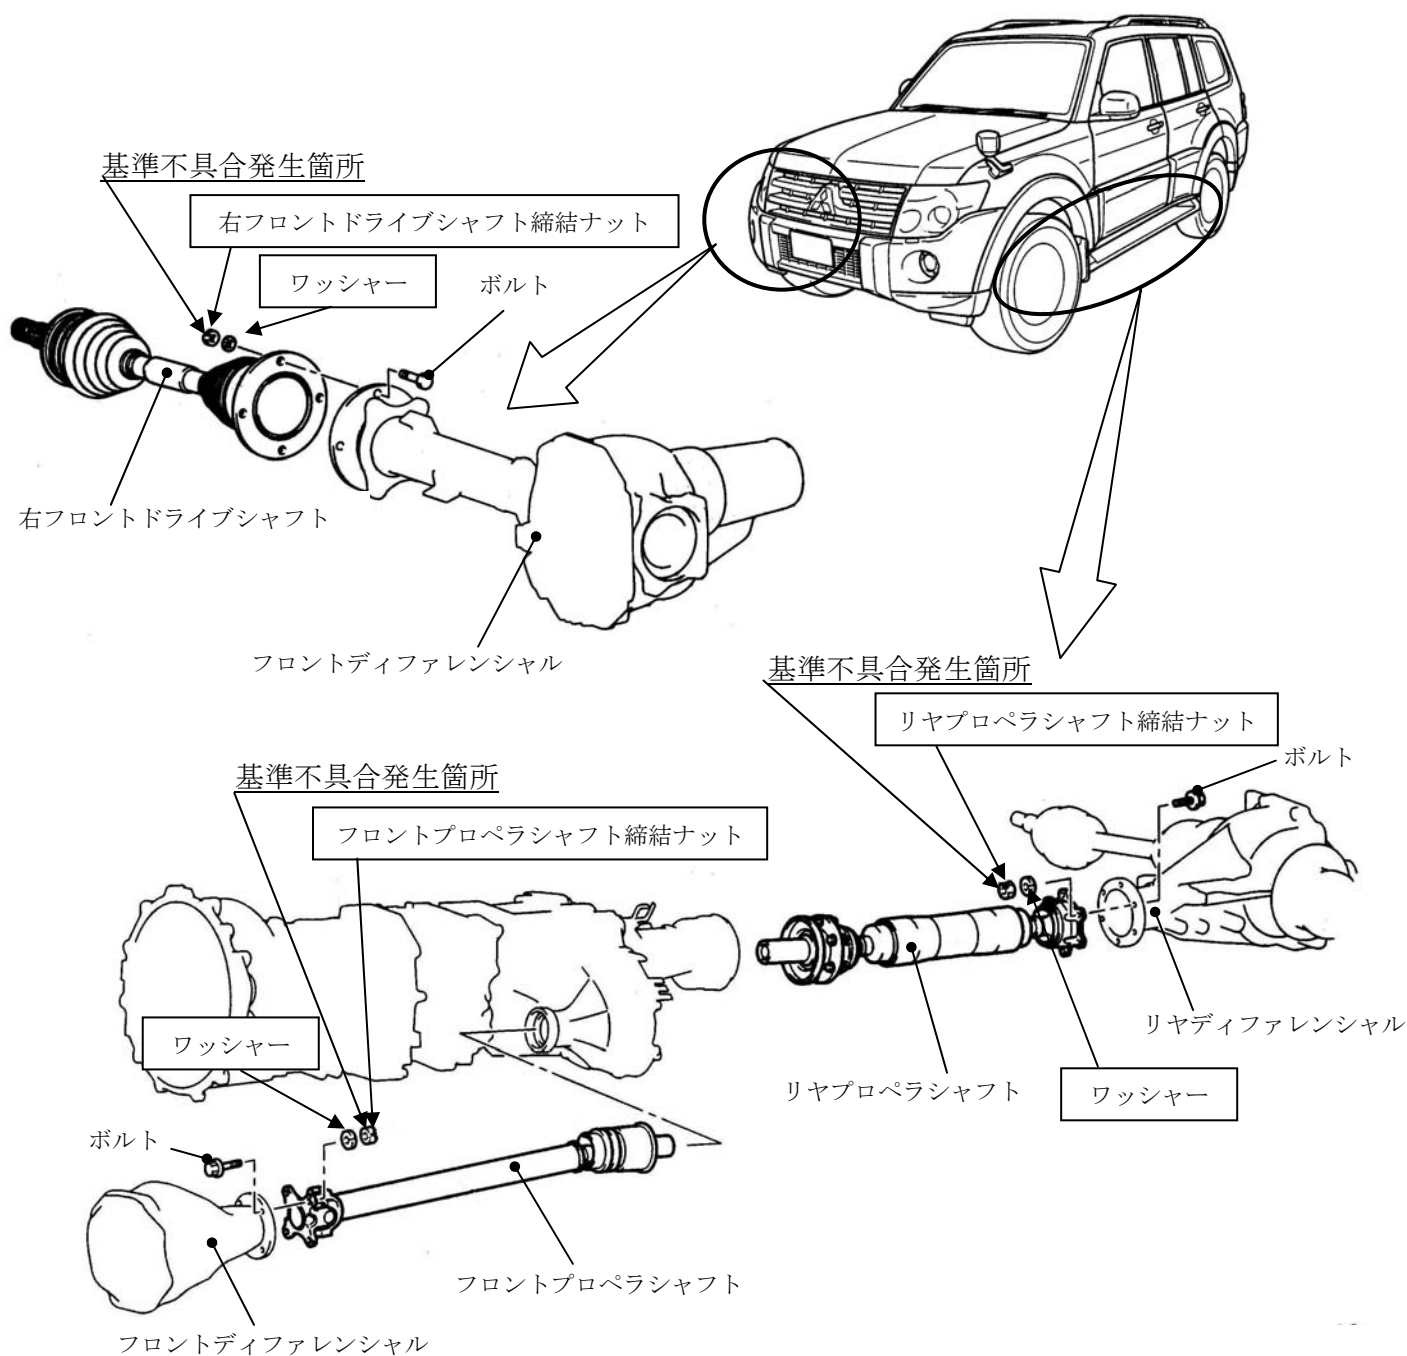

動力伝達装置において、右フロントドライブシャフト、フロントプロペラシャフト、およびリアプロペラシャフトに使用されている締結ナットに異品が使用されたため、締結時にナットのネジ部が変形しているものがある。
 そのため、そのまま使用を続けると当該ナットが緩み、最悪の場合、動力伝達装置が外れ、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ナットを正規品と交換し、併せてワッシャーを新品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドア側ドアチェッカー取付けボルト（上側）に、白または黄色のペイントを塗布する。