


# 改善箇所説明図

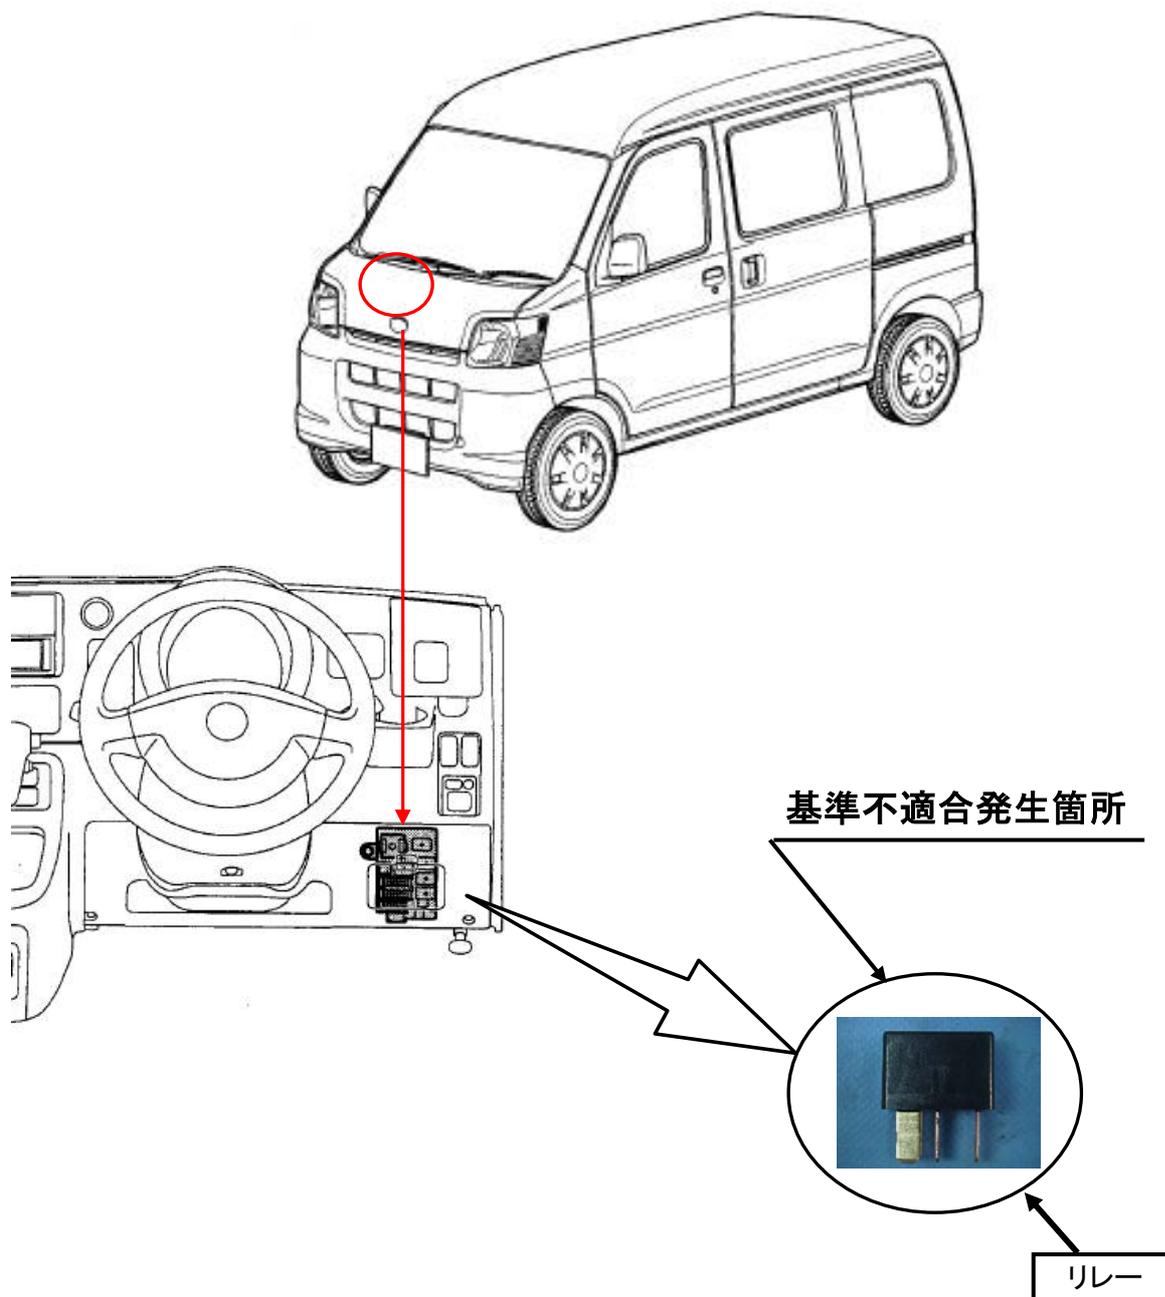

圧縮天然ガス車(CNG車)および液化石油ガス車(LPG車)において、ガス遮断弁を作動させるリレーの接点部に炭化物の被膜が形成され、電気抵抗が増加する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ガス遮断弁が開かず、最悪の場合、走行中原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、対策品のリレーに交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別： CNG車： エンジンルーム内車台番号打刻位置左側に黄色ペイントを塗布する。  
LPG車： エンジンルーム内車台番号打刻位置右側に黄色ペイントを塗布する。