


[改善箇所説明図]

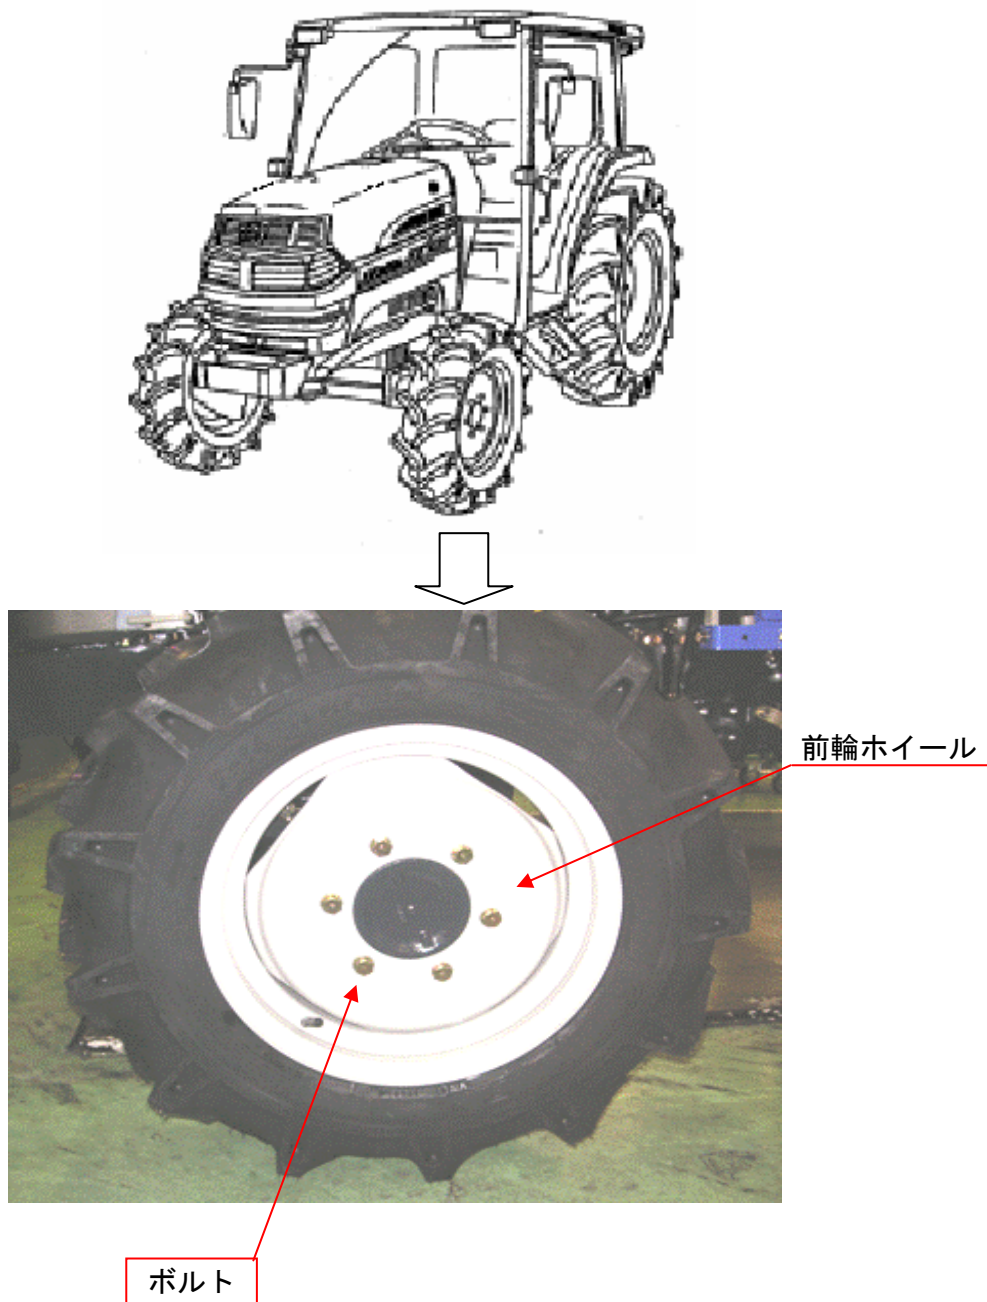

不具合発生箇所

注： は、点検部品を示す。

前車輪の組付工程において、組付け作業が不適切なため、前輪ホイールの取付ボルトの締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩んで外れ、最悪の場合、前車輪が脱落するおそれがある。

改善内容

全車両、当該ボルトの締付トルクを点検し、トルクが不足している場合は規定のトルクで締め付ける。

識別

当該ボルトの頭部に赤色ペイントを塗布する。