


## 改善箇所説明図

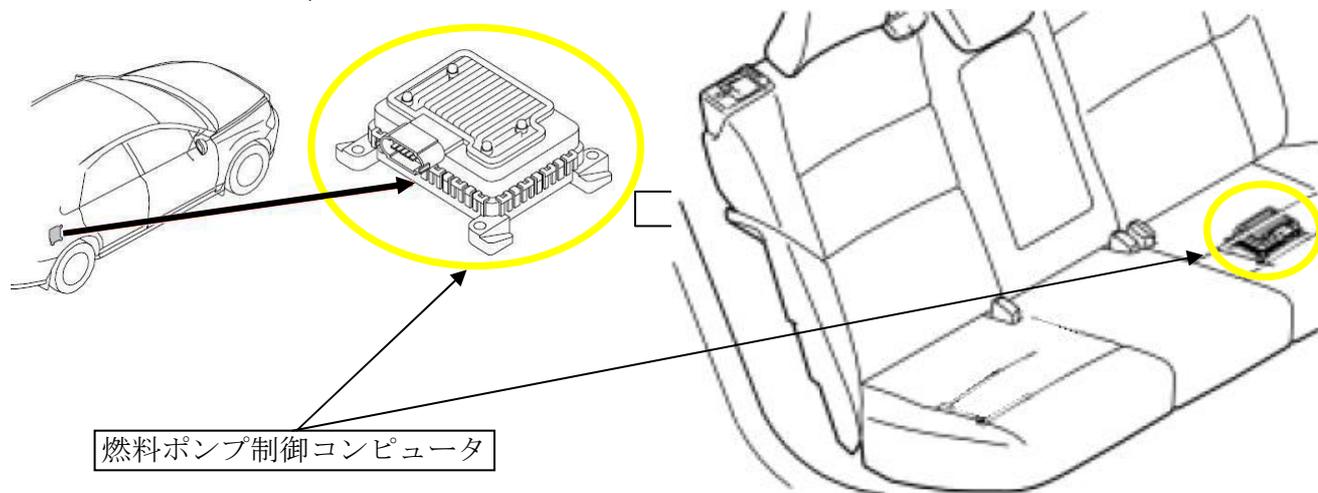

### 基準不適合発生箇所

燃料ポンプの制御コンピュータの耐水性が不十分なため、当該コンピュータ内部に水分が浸入し、腐食する  
場合がある。そのため、燃料ポンプの吐出圧が低下し、最悪の場合、エンストするおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該コンピュータを新品と交換するとともに、左リアシートクッション下に移設する。

### 識別

右後席ドアヒンジ取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注:  は交換、移設部品を示す。