


## 【改善箇所説明図 ④】

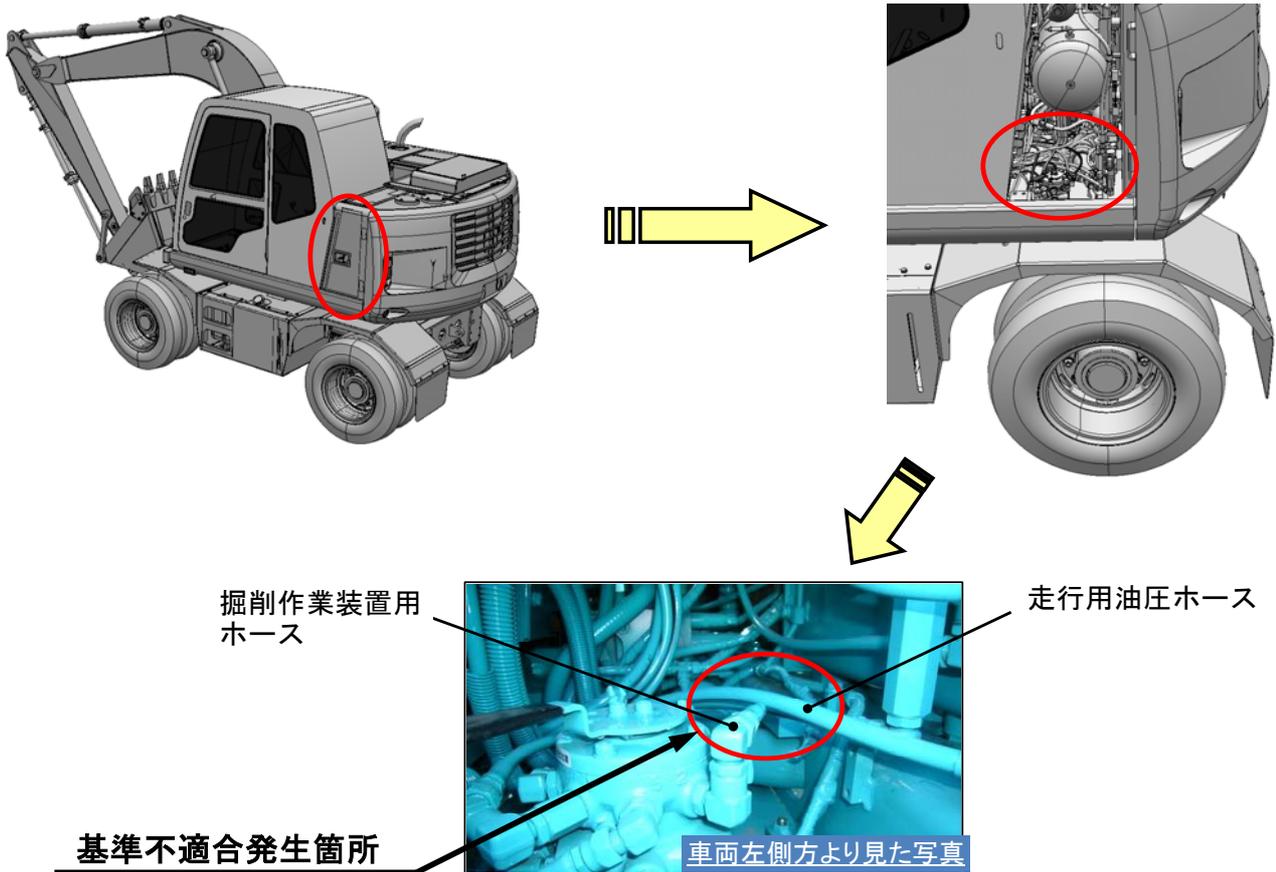


### 不具合の内容

走行用油圧ホースの配置が不適切なため、掘削作業装置用ホースと接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車体の振動等によりホースが摩耗し、作動油が漏れ、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ホースの配置を点検し、不適切なものは組み直す。また、ホースを点検し、摩耗しているものは新品と交換する。

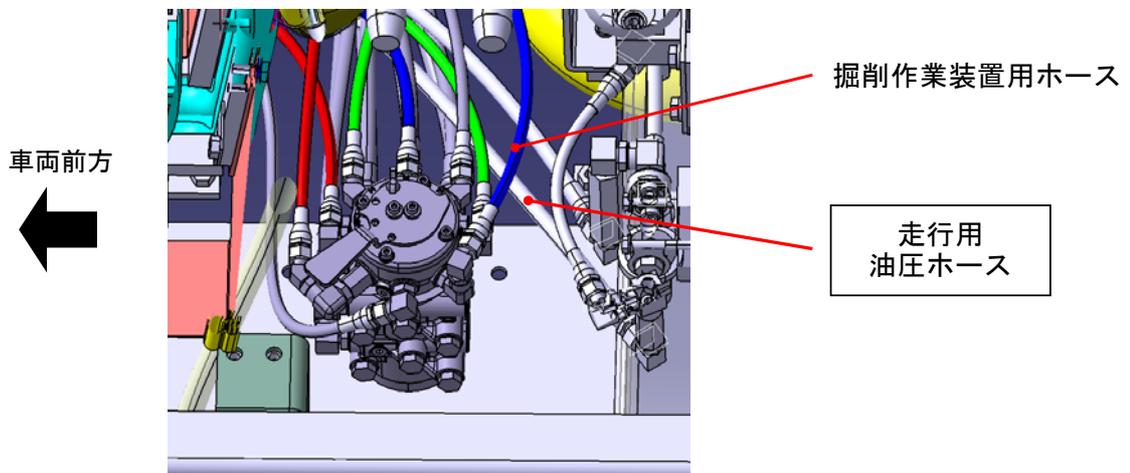

注) □内は組換え部品を示す。

識別：掘削作業装置用ホースの配置にて識別する。