


改善箇所説明資料

不具合発生箇所

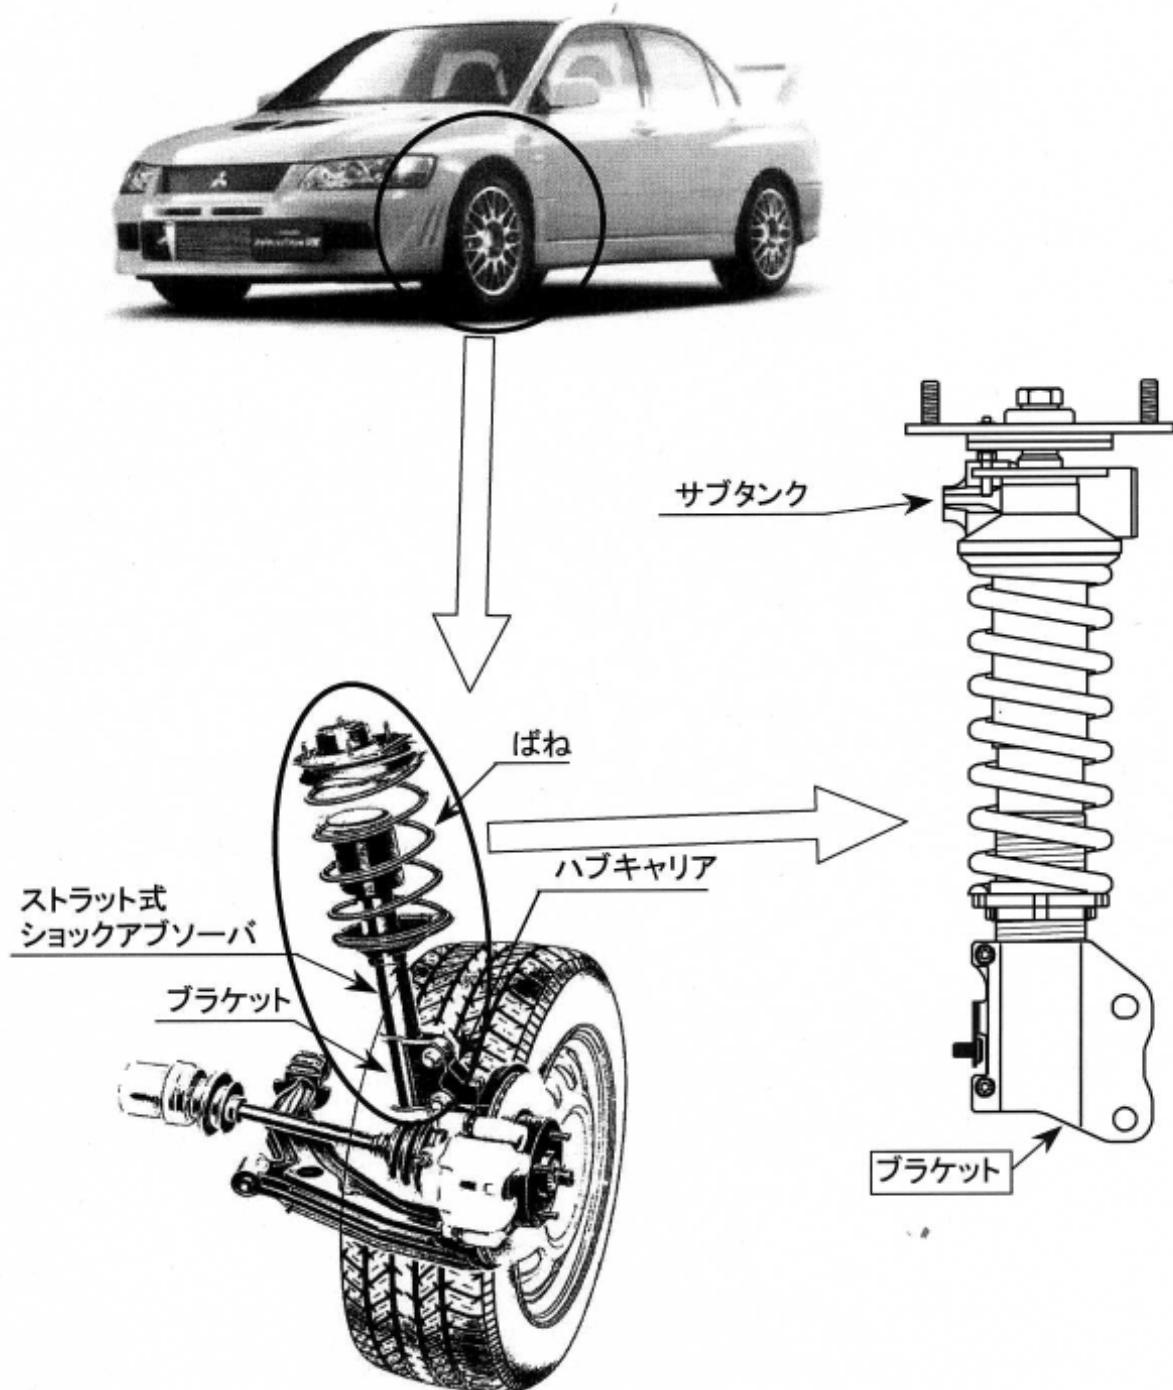

オーリンズブランドサブタンク付ショックアブソーバ(型式CU01、CU02)を装着した車両において、ショックアブソーバをハブキャリアに固定するブラケットの強度が不十分なため、急激なブレーキ操作やABS作動等の繰り返しによりブラケットに亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットが折損し走行不能になるおそれがある。

改善の内容:全製品、ブラケットを対策品と交換する。

注: は交換部品を示す。