


改善箇所の説明

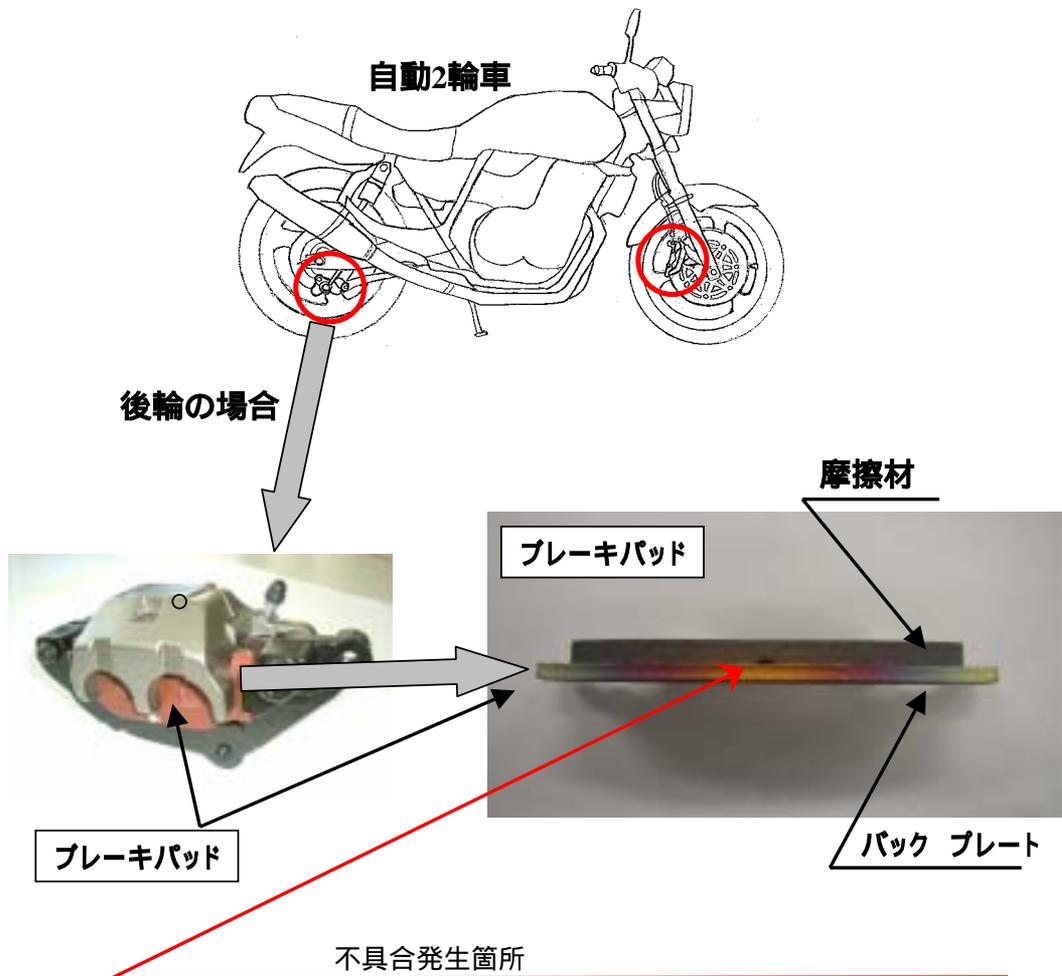

後付け部品の自動2輪車用焼結ブレーキパッドにおいて、焼結処理が不適切なため、バックプレートと摩擦材の接着が不十分なものがある。
そのため、ブレーキ操作を繰り返すと摩擦材が剥がれ、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容; ブレーキパッドを対策品と交換する。

識別; フレームナンバー付近にステッカー貼り付け

注; は交換部品を示す