


改善箇所説明図

ヤマハ マグザム (CP250)

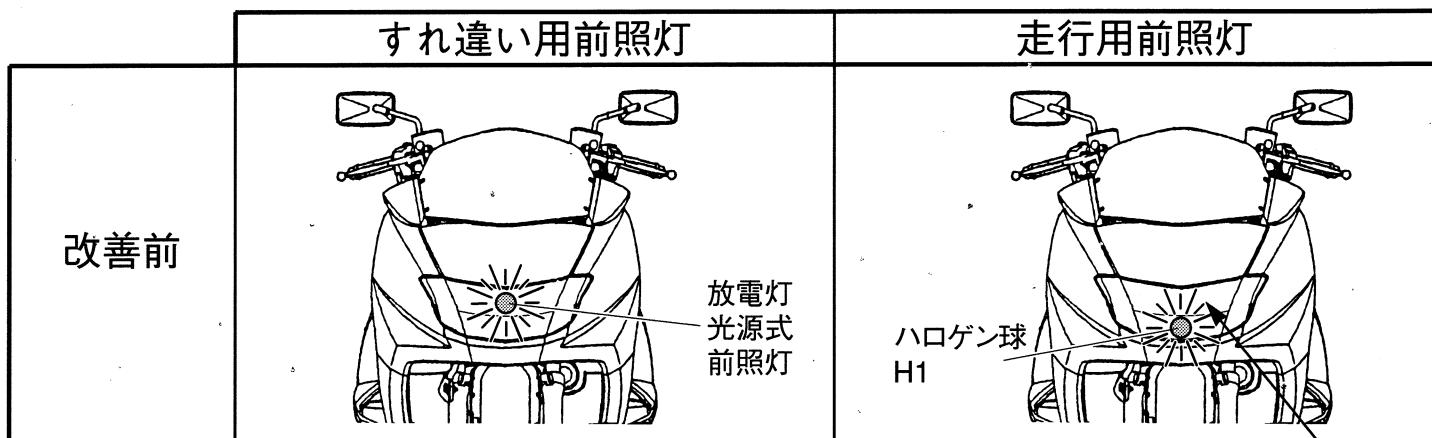

基準不適合箇所


不具合の内容

後付け部品として販売した「ワイスギア HID ランプキット」(放電灯光源式前照灯)において、走行用前照灯 (ハロゲンランプ) を点灯した際にすれ違い用前照灯 (HIDランプ) が消灯する構造となっている。


改善の内容

当該HIDキットが取り付けられている場合は、対策用の電気配線を追加して、走行用前照灯を点灯した際でもすれ違い用前照灯が消灯しない構造に変更する。

注：HIDの点灯要件に係る保安基準が改正された、平成18年1月1日以降の生産車両を対象とする。

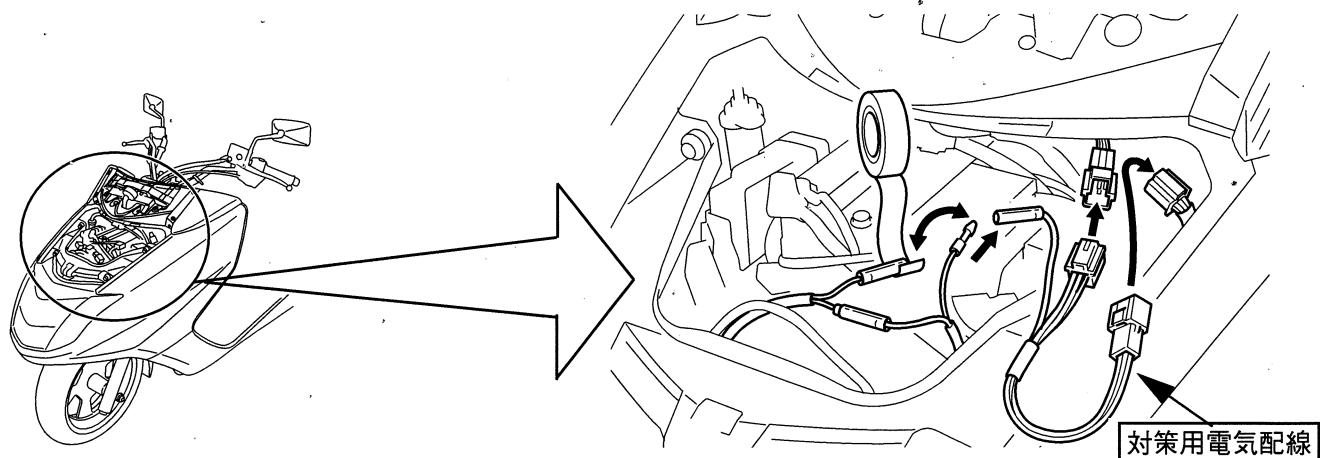


注：□は追加部品を示す。

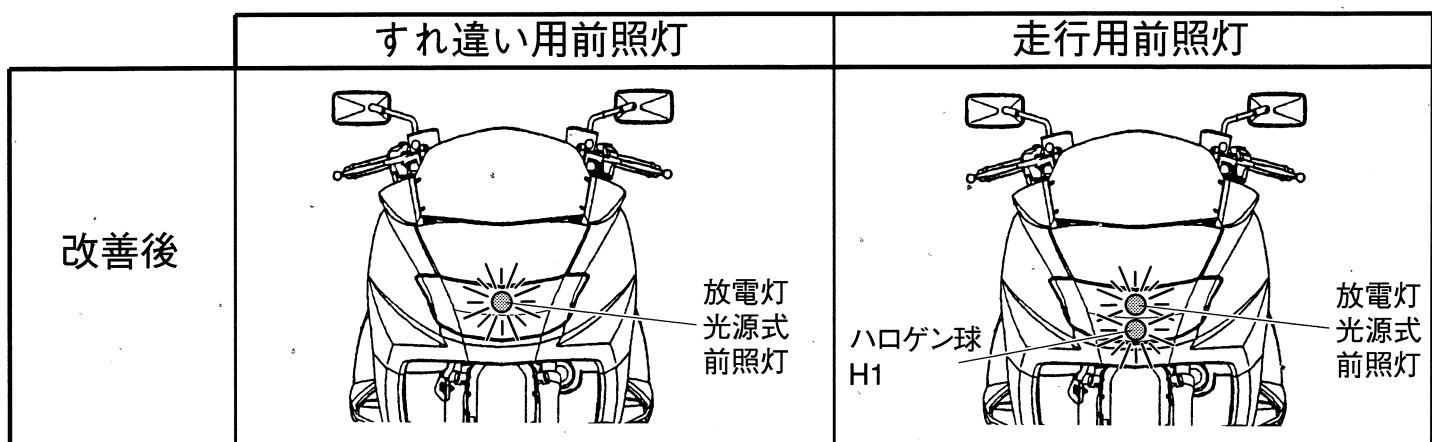

改善箇所説明図

ヤマハ TMAX (XP500)

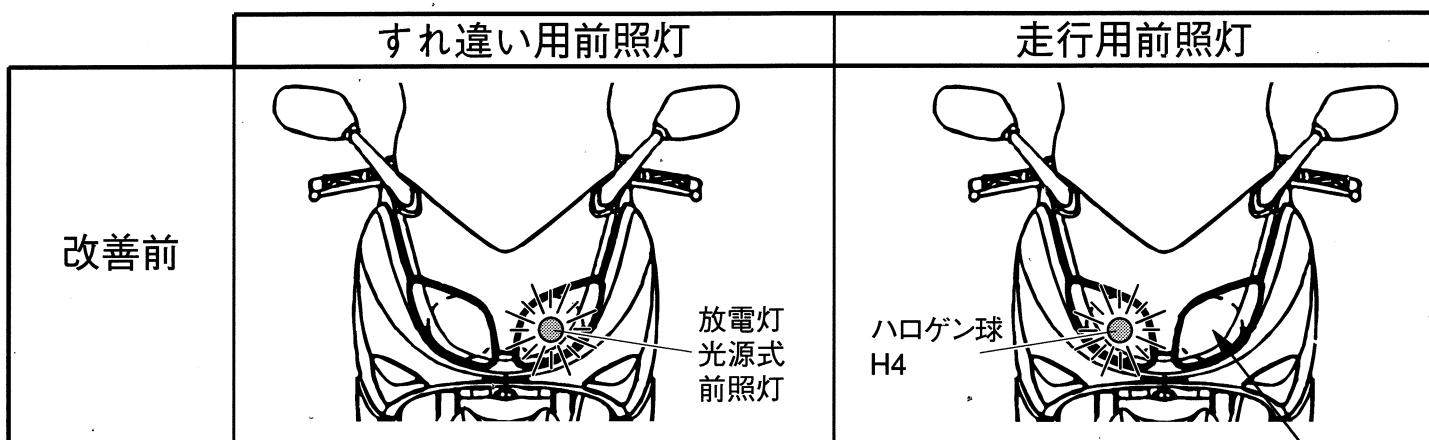

基準不適合発生箇所

不具合の内容

後付け部品として販売した「ワイスギア HID ランプキット」(放電灯光源式前照灯)において、走行用前照灯(ハロゲンランプ)を点灯した際にすれ違い用前照灯(HIDランプ)が消灯する構造となっている。

改善の内容

当該HIDキットが取り付けられている場合は、対策用の電気配線を追加して、走行用前照灯を点灯した際でもすれ違い用前照灯が消灯しない構造に変更する。

注：HIDの点灯要件に係る保安基準が改正された、平成18年1月1日以降の生産車両を対象とする。

