

事務連絡  
令和2年1月22日

都道府県下水道担当課長 殿  
政令指定都市下水道担当課長 殿  
（上記、各地方整備局経由）  
市町村下水道担当課長 殿  
（上記、各都道府県経由）  
日本下水道事業団事業課長 殿  
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部  
下水道事業課 事業マネジメント推進室 課長補佐

## 下水道工事における安全管理の徹底について （はさまれによる死亡事故）

本年1月9日、兵庫県神戸市発注の水処理施設の築造工事において、土留支保工の解体作業中、カバープレートをクレーンで吊上げる際に、仮置きしていた鋼材と地面の隙間にカバープレートが入り込み、鋼材の片側が持ち上がったことで、鋼材が転倒し、その付近にいた作業員が倒れた鋼材にはさまれて死亡するという事故が発生しました（別紙参照）。


本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等についてヒアリングを行う予定です。

また、当事故をもって、今年度の死亡事故発生件数が5件となり、昨年度と比較すると3件の増となりました。各下水道管理者におかれましては、引き続き、安全管理を徹底し、事故の未然防止に努めていただきますようお願いいたします。

# 下水道工事におけるはさまれ事故 (R2.1.9 兵庫県神戸市)


- 発生日 : 令和2年1月9日(木) 午後2時55分頃
- 発生場所 : 兵庫県神戸市長田区南駒栄町
- 報道 : あり
- 工事概要 : 水処理施設 (RC造) の築造  
50,000m<sup>3</sup>/日
- 事故内容 : 市発注の水処理施設築造工事で、土留支保工を場外へ搬出するための作業中に事故が発生。カバープレートをクレーンで吊上げる際に、仮置きしていた鋼材と地面の隙間にカバープレートが入り込み、鋼材の片側が持ち上がったことで、鋼材が転倒し、その付近にいた作業員が倒れた鋼材にはさまれた。

## 【発生場所】

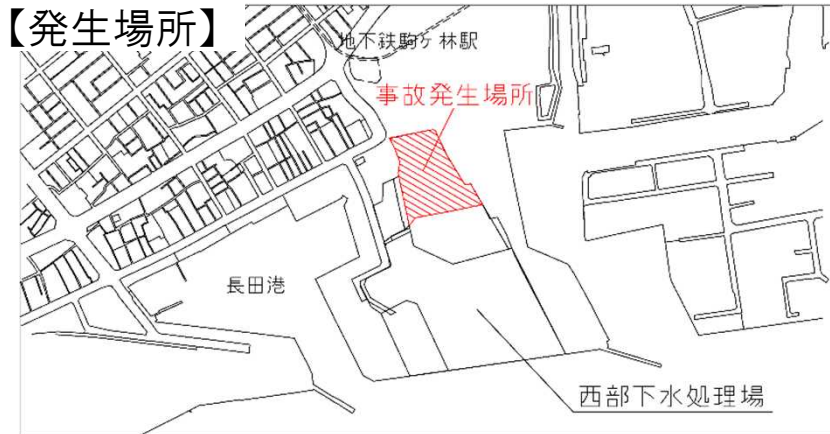


## 【罹災状況】

### ◆ 平面図

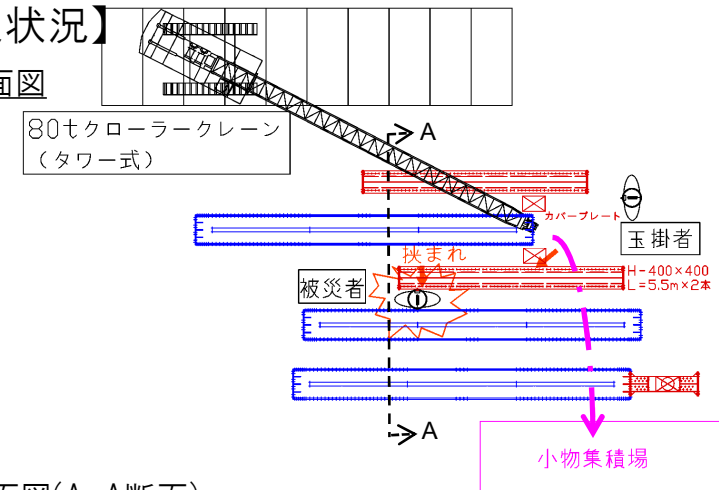

### ◆ 断面図(A-A断面)

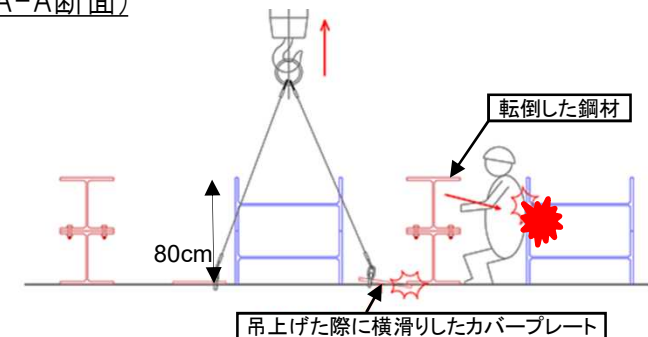

## 【状況写真】

