

事務連絡  
令和6年9月19日

都道府県下水道担当課長 殿  
政令指定都市下水道担当部長 殿  
（上記、各地方整備局等経由）  
市町村下水道担当部長・課長 殿  
（上記、各都道府県経由）  
日本下水道事業団事業調整課長 殿  
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局  
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

## 下水道工事における安全対策の徹底（その2）について （令和6年9月12日兵庫県加古川市発注の工事に伴う死亡事故）

本年9月12日、兵庫県加古川市発注の開削工法による下水道管の新設工事において、深さ約3.1mの掘削穴の中で作業員が管布設作業中に一部土留め矢板を差した状態であったが、背後の土砂(幅約0.3m、長さ約2.6m)が崩落し作業員が崩落した土砂に埋まり緊急搬送されましたが、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

- 発生日時： 令和6年9月12日(木) 午後2時5分頃
- 発生場所： 兵庫県加古川市西神吉町大国 地内
- 報道： あり
- 工事概要： 下水道管布設工事 開削工 L=375.6m 他

■事故内容： 開削工法による下水道管の新設工事において、深さ約3.1mの掘削穴の中で、作業員が管布設作業を行っていたところ、一部土留め矢板を差した状態であったが背後の土砂（幅約0.3m、長さ約2.6m）が崩落し作業員が全身生き埋めとなった。

その後救助隊により救急搬送されたが、死亡が確認された。

【位置図】




【事故発生箇所】




【状況写真】

【状況図】

◎平面図

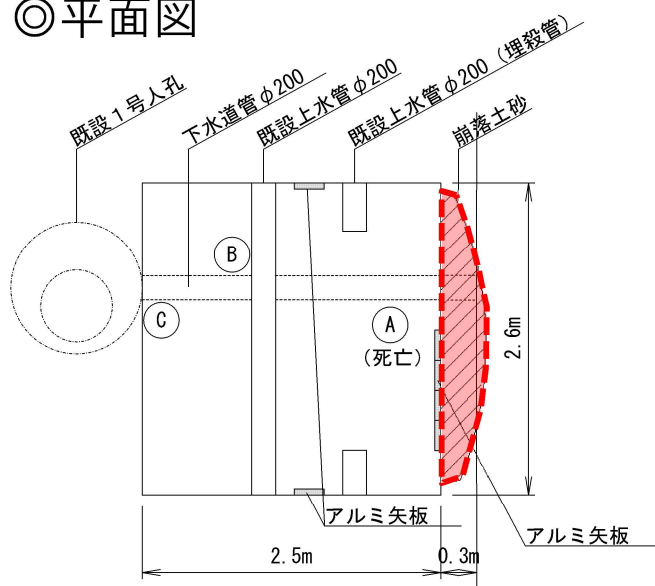

◎断面図

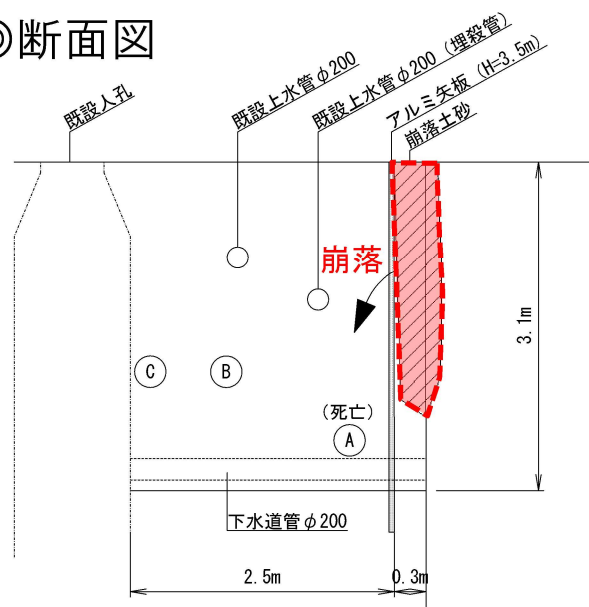

背後の地山が崩落し、作業員が埋められた。