


改善箇所説明図

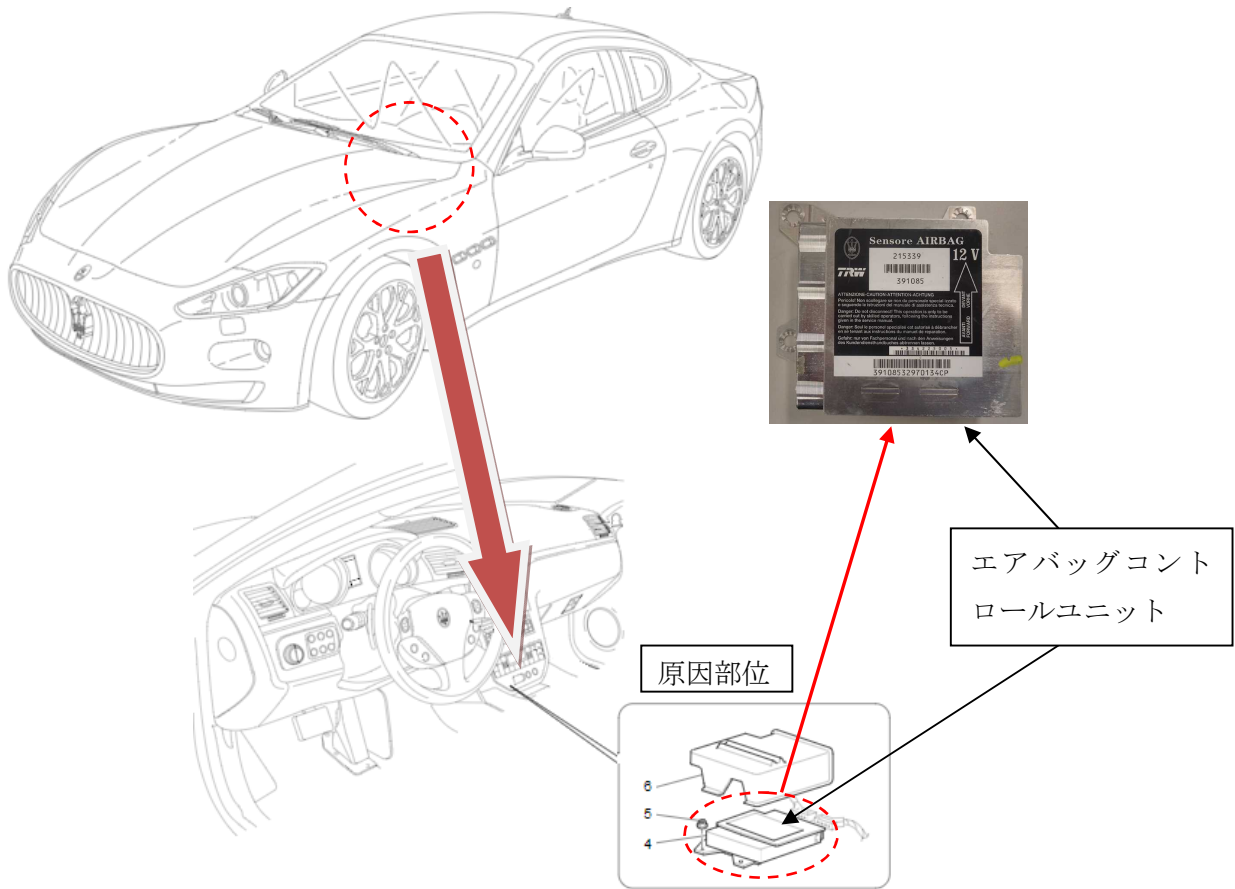

基準不適合箇所

エアバッグコントロールユニットにおいて、電源供給回路のコンデンサーの通電性能が不適切なため、電圧制御が安定しないものがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯し、エアバッグ、シートベルトプリテンショナーが作動しないおそれがある。もしくは、走行中に誤作動するおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットを良品に交換する。

※注意： は改善を行う部品を示す。

作業終了の識別

運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2901 のステッカーを貼付する。