


改善箇所説明図

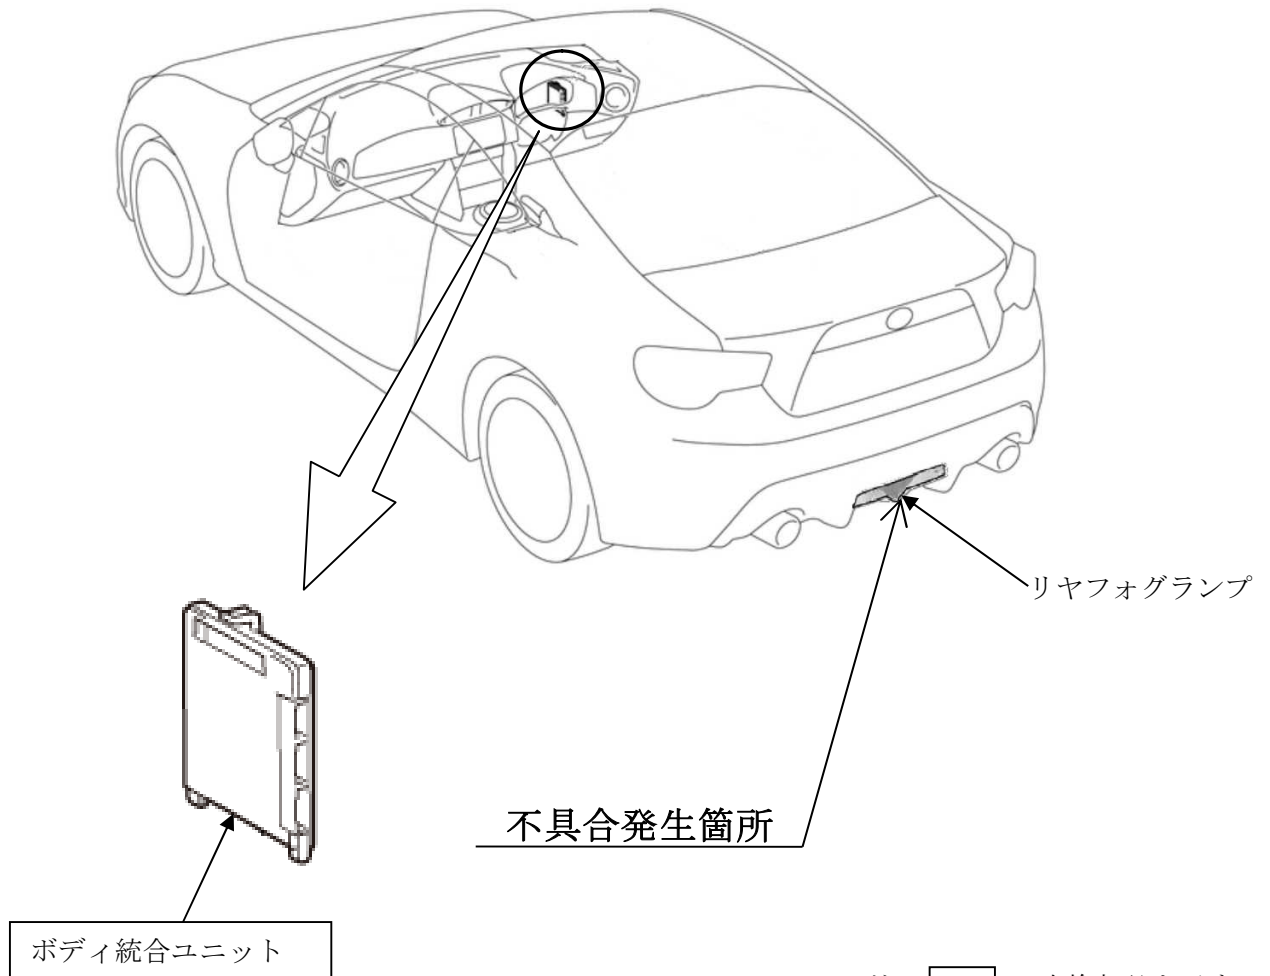

後付け用品として設定したリヤフォグランプにおいて、当該ランプの回路設定が不適切なため、車両側の回路と整合しない。そのため、リヤフォグランプを点灯した状態でヘッドランプを消灯し、ポジションランプのみ点灯にした場合、リヤフォグランプスイッチ操作を受け付けずリヤフォグランプを消灯することができない。

改善の内容

対象のリヤフォグランプが後付け装着されている車両について、ボディ統合ユニット（車両側の回路）を改善品に交換する。

識別

インストルメントパネルジャンクションブロック 取付けボルト頭に黄色ペイントを塗布する。