


改善箇所説明図

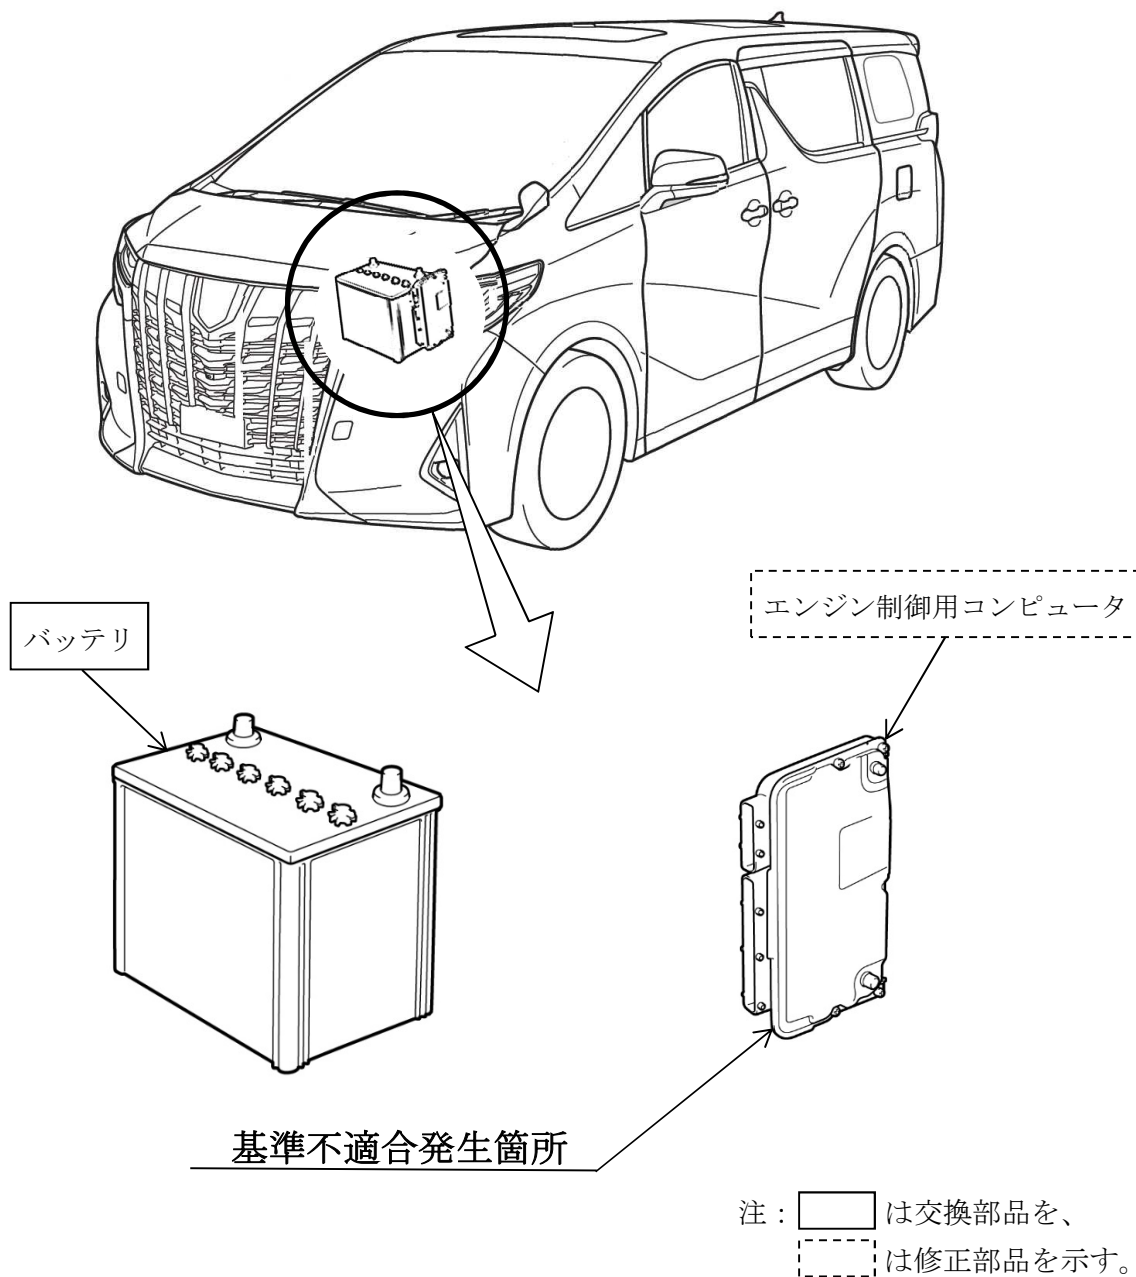

エンジン制御用コンピュータにおいて、充電制御プログラムが不適切なため、長時間のアイドリングを頻繁に繰り返すとバッテリーが異常劣化することがある。そのため、アイドリングストップ後、エンジンが再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御用コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。また、バッテリー液の状態を点検し、異常がある場合はバッテリーを新品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左下部に黄色ペイントを塗布する。