


改善箇所説明図

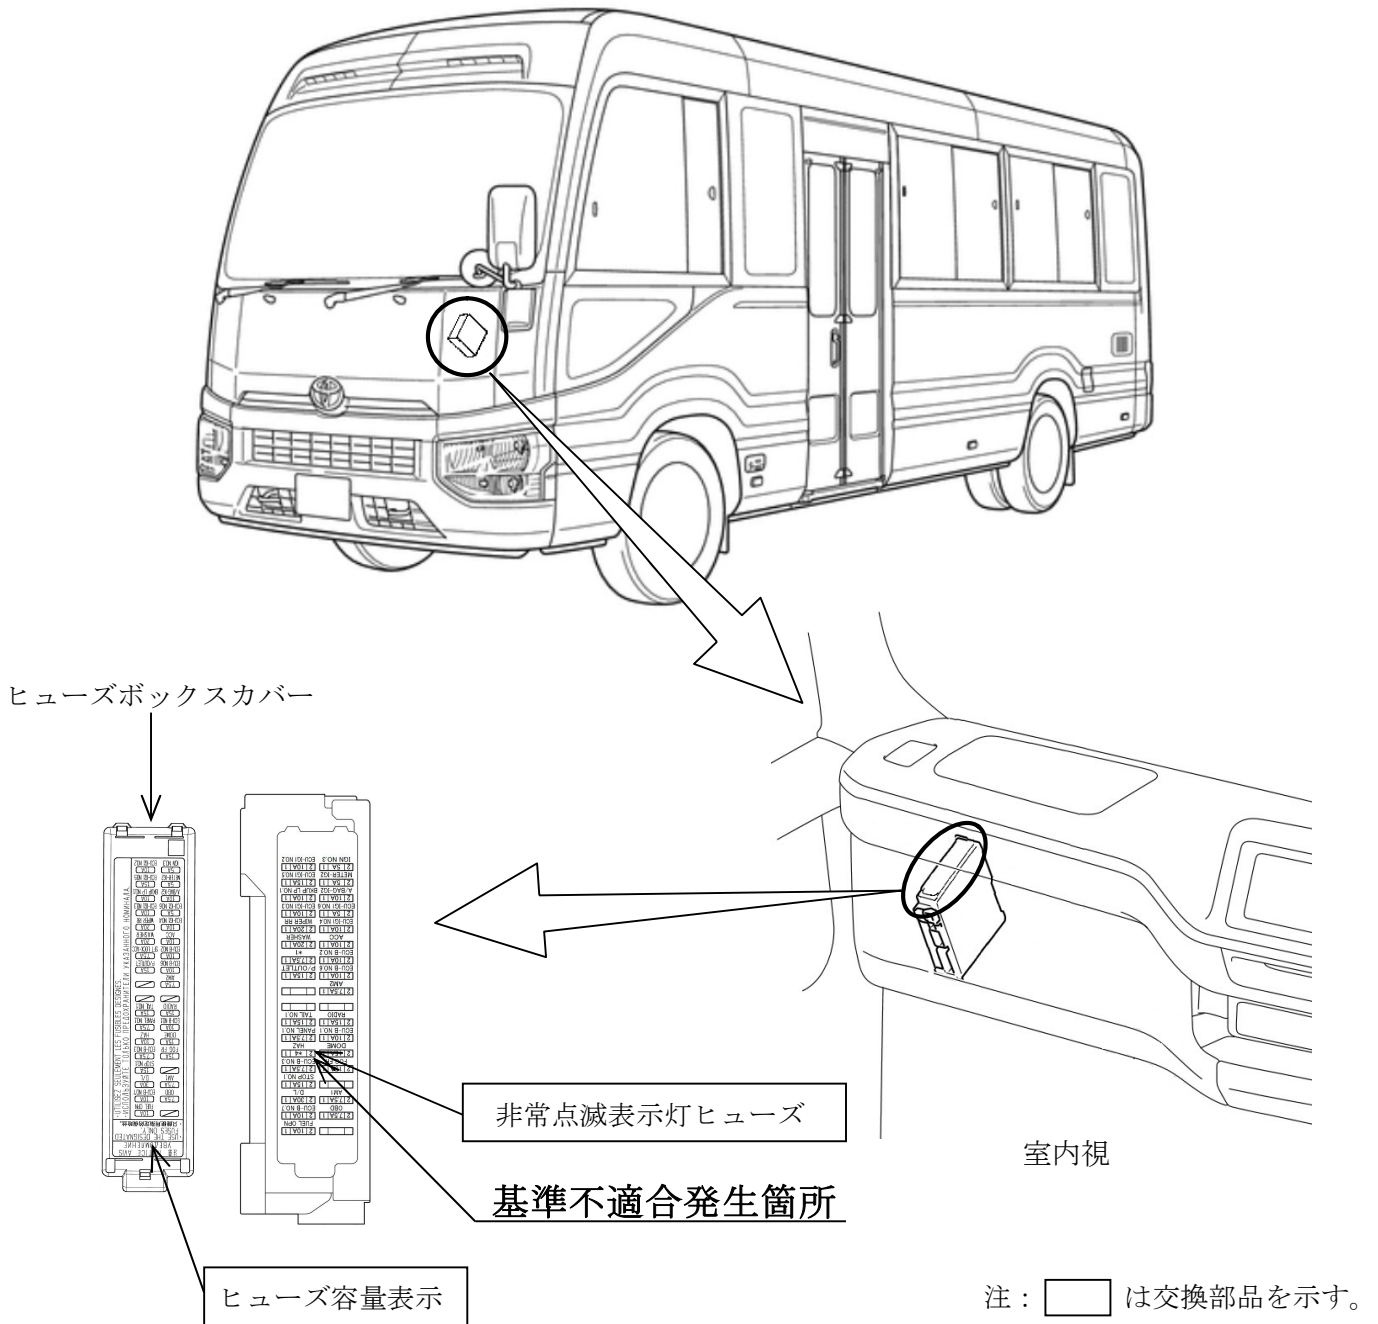

非常点滅表示灯（ハザードランプ）の電気回路において、ヒューズ容量選定が不適切なため、非常点滅表示灯を頻繁に使用した場合、当該ヒューズが作動時の電流で劣化し、断線することがある。そのため、非常点滅表示灯や方向指示器が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズを適切な容量の対策品に交換するとともに、ヒューズボックスカバーのヒューズ容量表示を変更する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻の末尾右に黄色ペイントを塗布する。