


改善箇所説明図

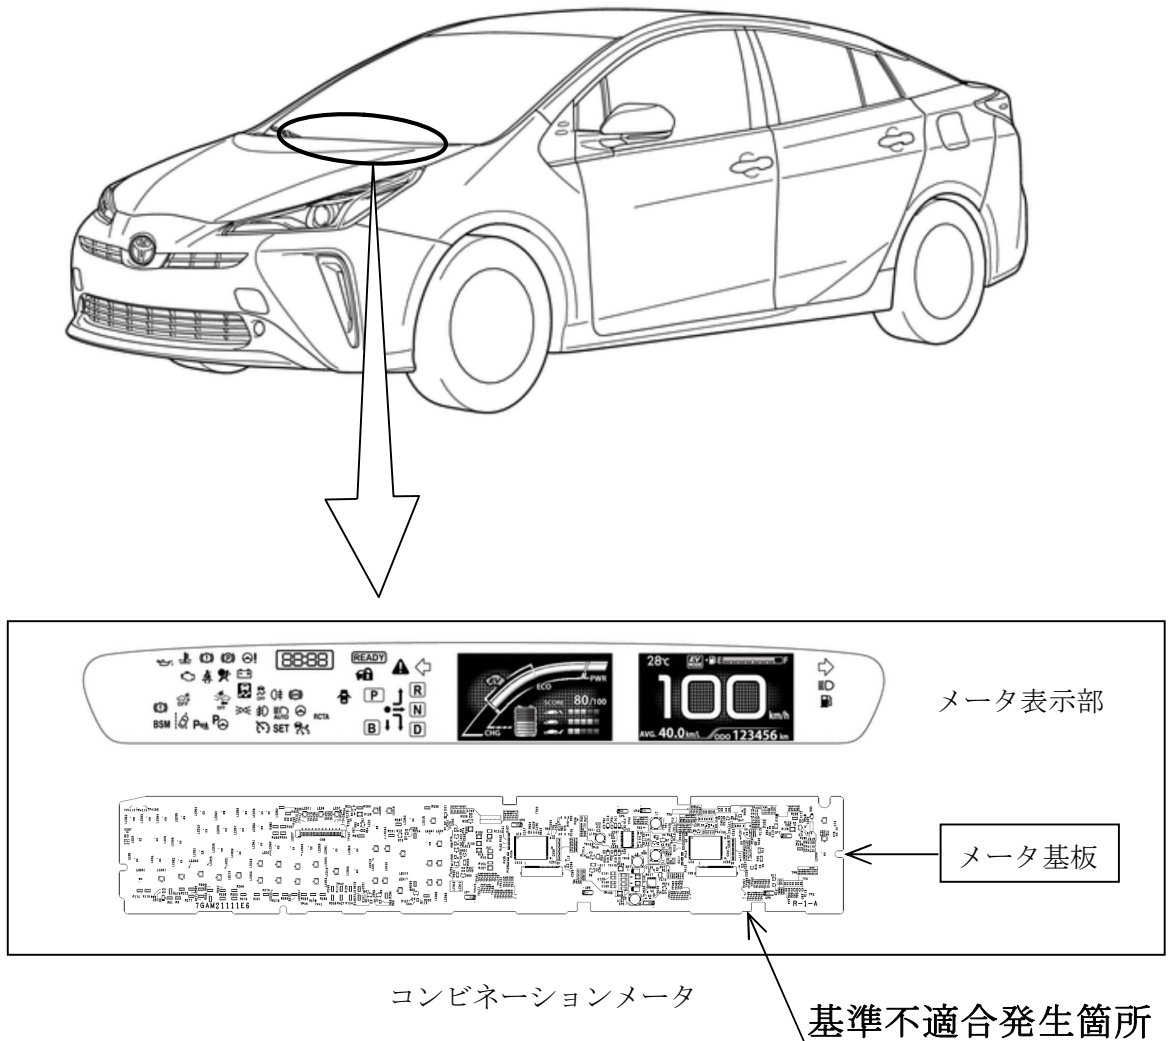

注： は交換部品を示す。

コンビネーションメータにおいて、メータ基板を構成する素子の生産設備の管理が不適切なため、当該素子内部に亀裂が生じているものがある。そのため、使用過程で素子内部の回路が短絡し、速度計や走行距離計等が表示されなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、メータ基板の素子の製造番号を点検し、該当する場合はメータ基板を良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻の末尾右側に黄色ペイントを塗布する。