


## 改善箇所説明図

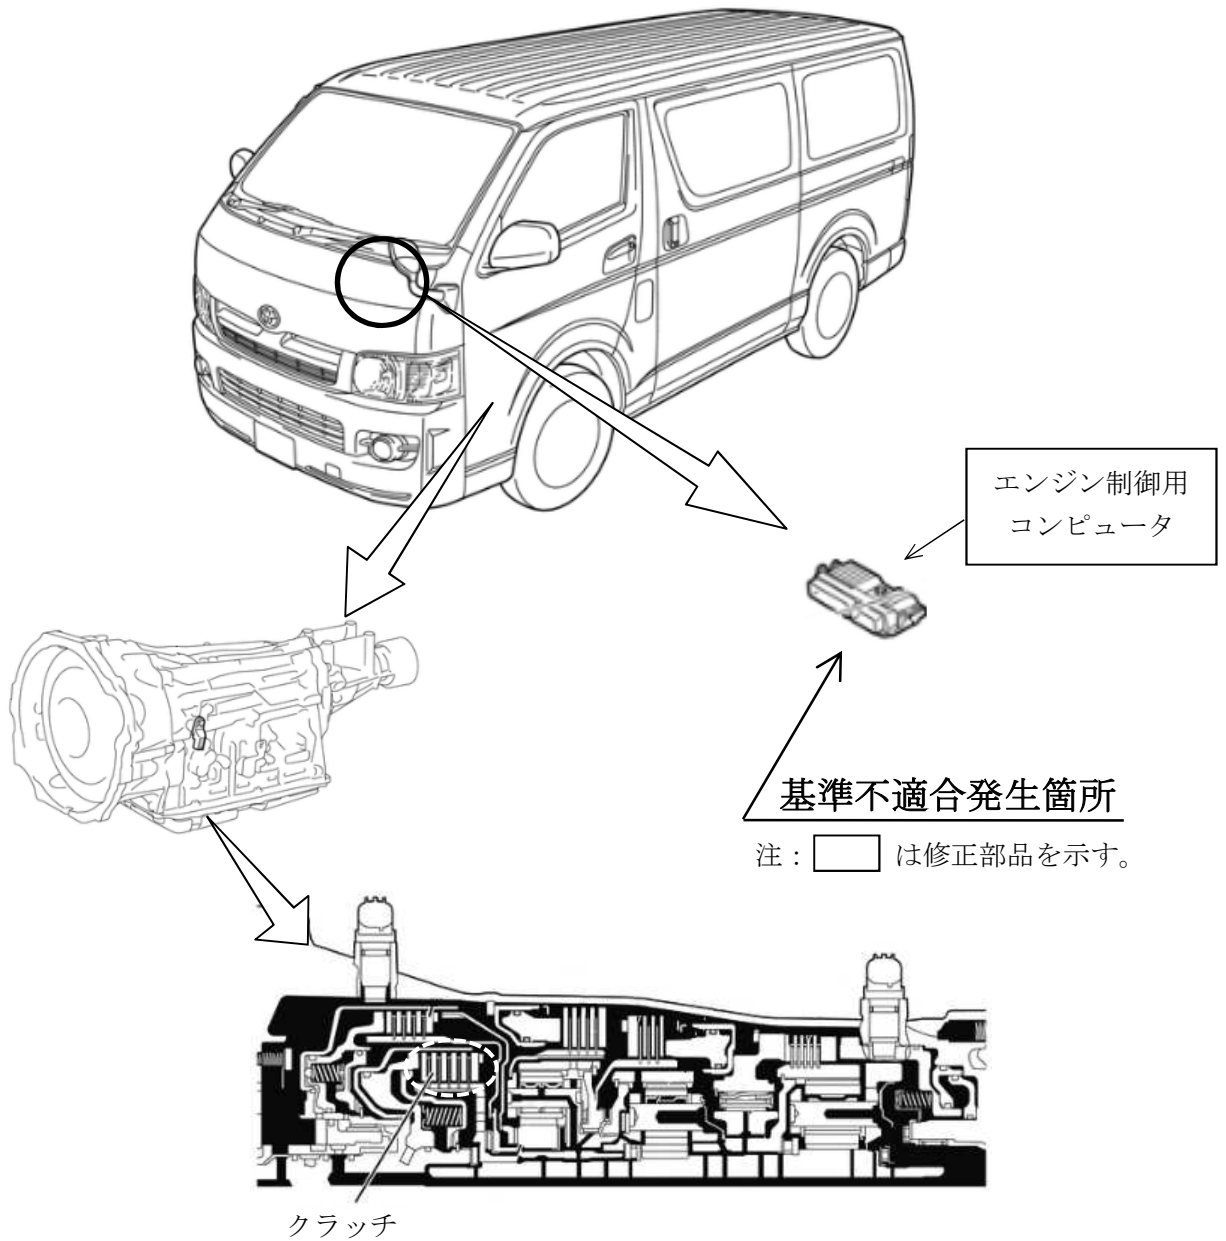

自動変速機において、エンジン制御用コンピュータ内の変速油圧制御プログラムが不適切なため、変速の際、油圧が過度に高くなることがある。そのため、急加速等の使用を繰り返すと変速機内のクラッチが損傷して加速不良が生じ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジン制御用コンピュータ内の変速油圧制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾4桁目上部に黄色ペイントを塗布する。