
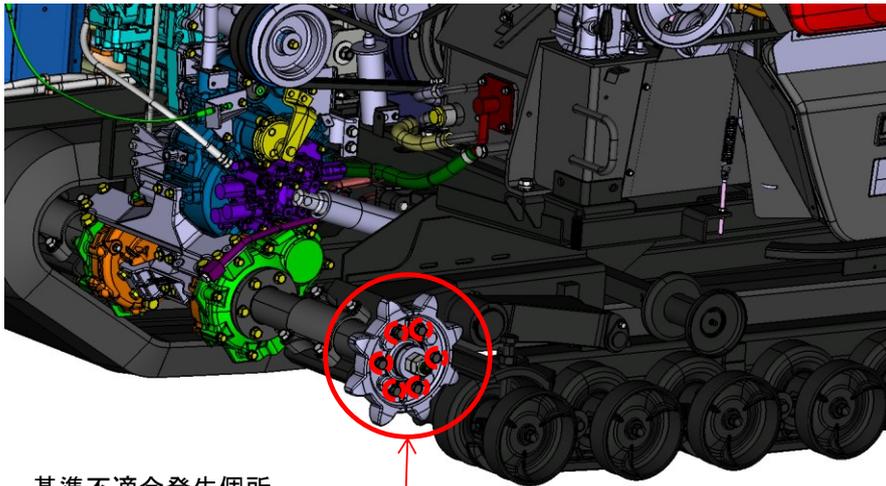


改善箇所説明図(1)

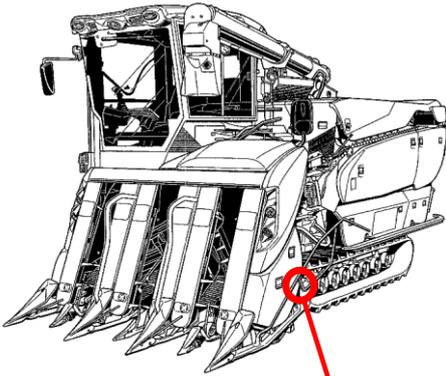

基準不適合発生箇所
(ドライブsproケット固定ボルト)

注:  は交換する部品(ドライブsproケット固定ボルト)を示す。

不具合内容

刈取脱穀作業車において、ドライブsproケット固定ボルトの締付力が不足しているため、走行等の負荷により当該ボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、ボルトとドライブsproケットが脱落し、最悪の場合、走行装置に噛み込み、走行不能となるおそれがある。

改善の内容:

全車両、ドライブsproケット固定ボルトを対策品に交換し、締付トルクを適正トルクで締付ける。

識別:

改善実施済車には、運転席下昇降ステップ奥の板金にNo.4725のステッカーを張り付ける。