


改善箇所説明図

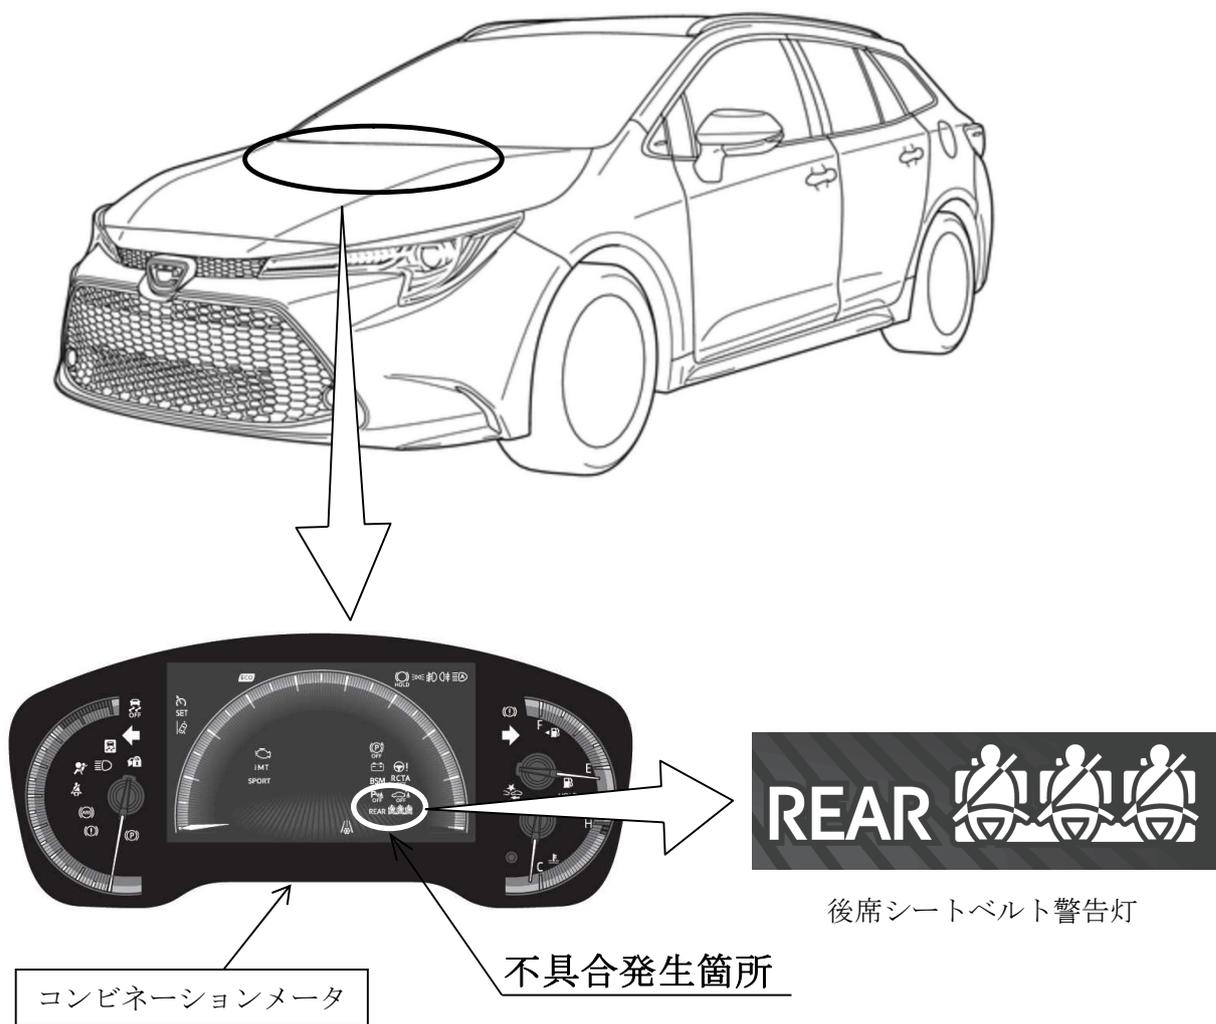

注：□ は修正部品を示す。

協定規則第16号（後席シートベルト非装着時警報装置）認可車両において、制御プログラムが不適切なため、後席乗員が短時間にシートベルトを脱着すると、他の後席シートベルト警告灯が消灯する場合があります。そのため、運転者が当該警告灯にてシートベルト装着状態を正しく確認できないおそれがある。

改善の内容

全車両、コンビネーションメータの後席シートベルト警報制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置上部に黄色ペイントを塗布する。