



改善箇所説明図



コントローラー

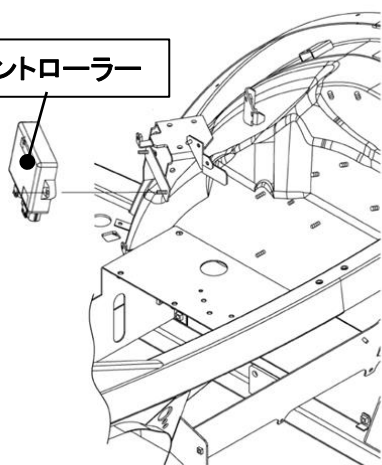

静油圧変速機 (I-HMT)

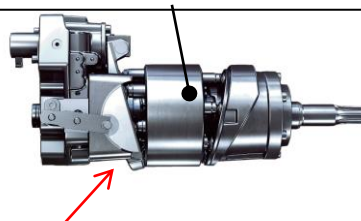


不適合発生箇所

不具合発生箇所

農耕トラクタにおいて、静油圧変速機の保護制御が不適切なため、重けん引作業時に保護制御が機能せず、当該変速機内部に過大な負荷がかかることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると変速機が損傷し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、静油圧変速機コントローラーの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。なお、静油圧変速機が損傷しているものは、新品に交換する。

 は書換部品と交換部品を示す。

識別

コントローラーBOX上部ボルトを白く塗る。