


改善箇所説明図

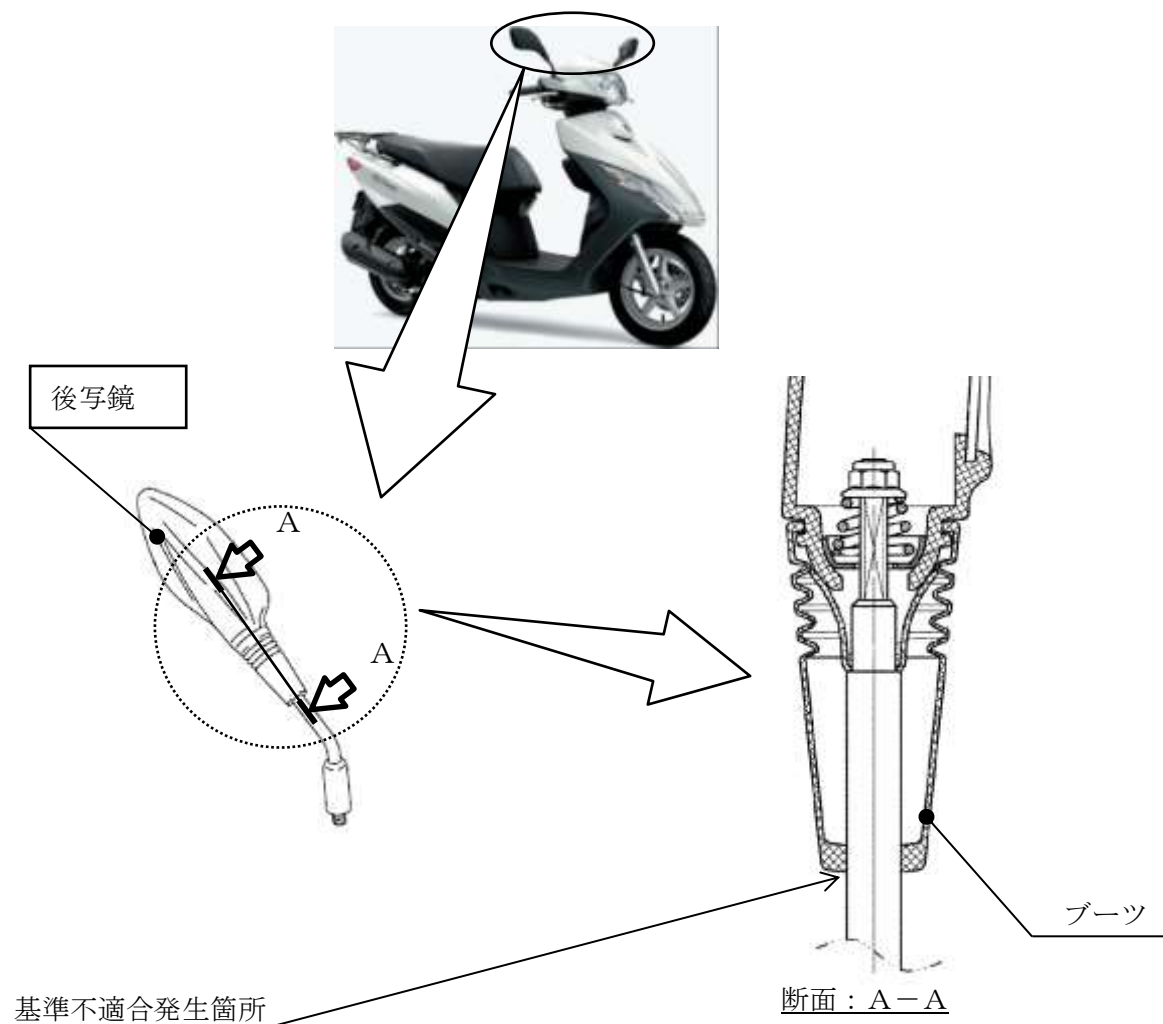

左右の後写鏡において、後方視界を調整する部位のブーツの排水性が不十分なため、内部に水が溜まり腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、後写鏡の調整位置が保持できず、後方の交通状況を確認できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右の後写鏡を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車わく（車台番号打刻位置付近）に白色のシールを貼付する。