


## 改善箇所説明図

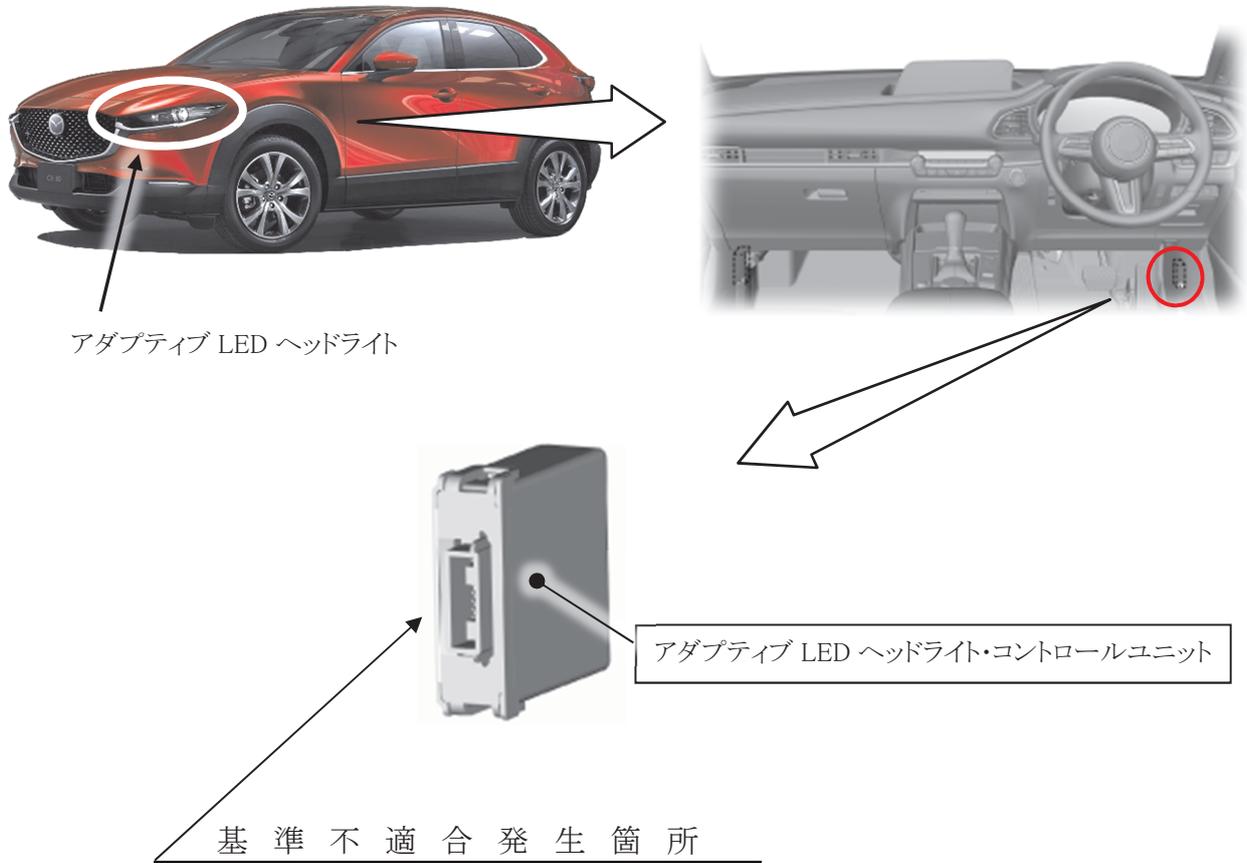

アダプティブ LED ヘッドライトを制御するコントロールユニットにおいて、光軸調整用プログラムが不適切なため、プッシュボタンスタートを押して電源ポジションを ON した際に、前照灯の光軸初期化が正しく作動しないことがある。そのため、前照灯の光軸が上向きにずれ、前照灯に係る保安基準第 32 条に適合しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、アダプティブ LED ヘッドライト・コントロールユニットの光軸調整用プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：左リヤ・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注)  は、対策プログラムに修正する部品を示す。