


改善箇所説明図

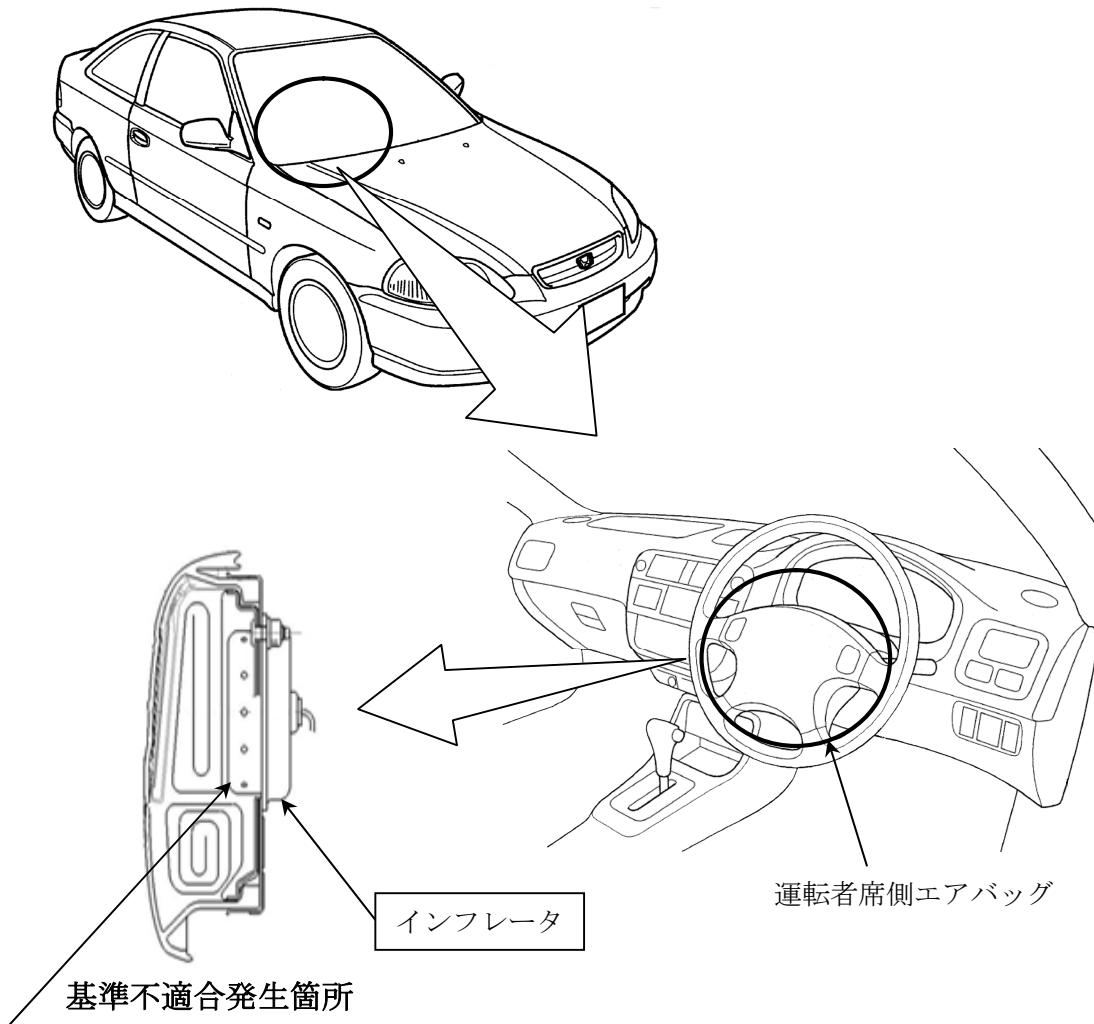

運転者席側エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席側エアバッグインフレータを点検し、該当する場合は、予防的措置としてインフレータを代替品と交換する。

注： [] は点検結果により交換する部品を示す。

識別：運転者席側ドア上側ヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。