


## 改善箇所説明図

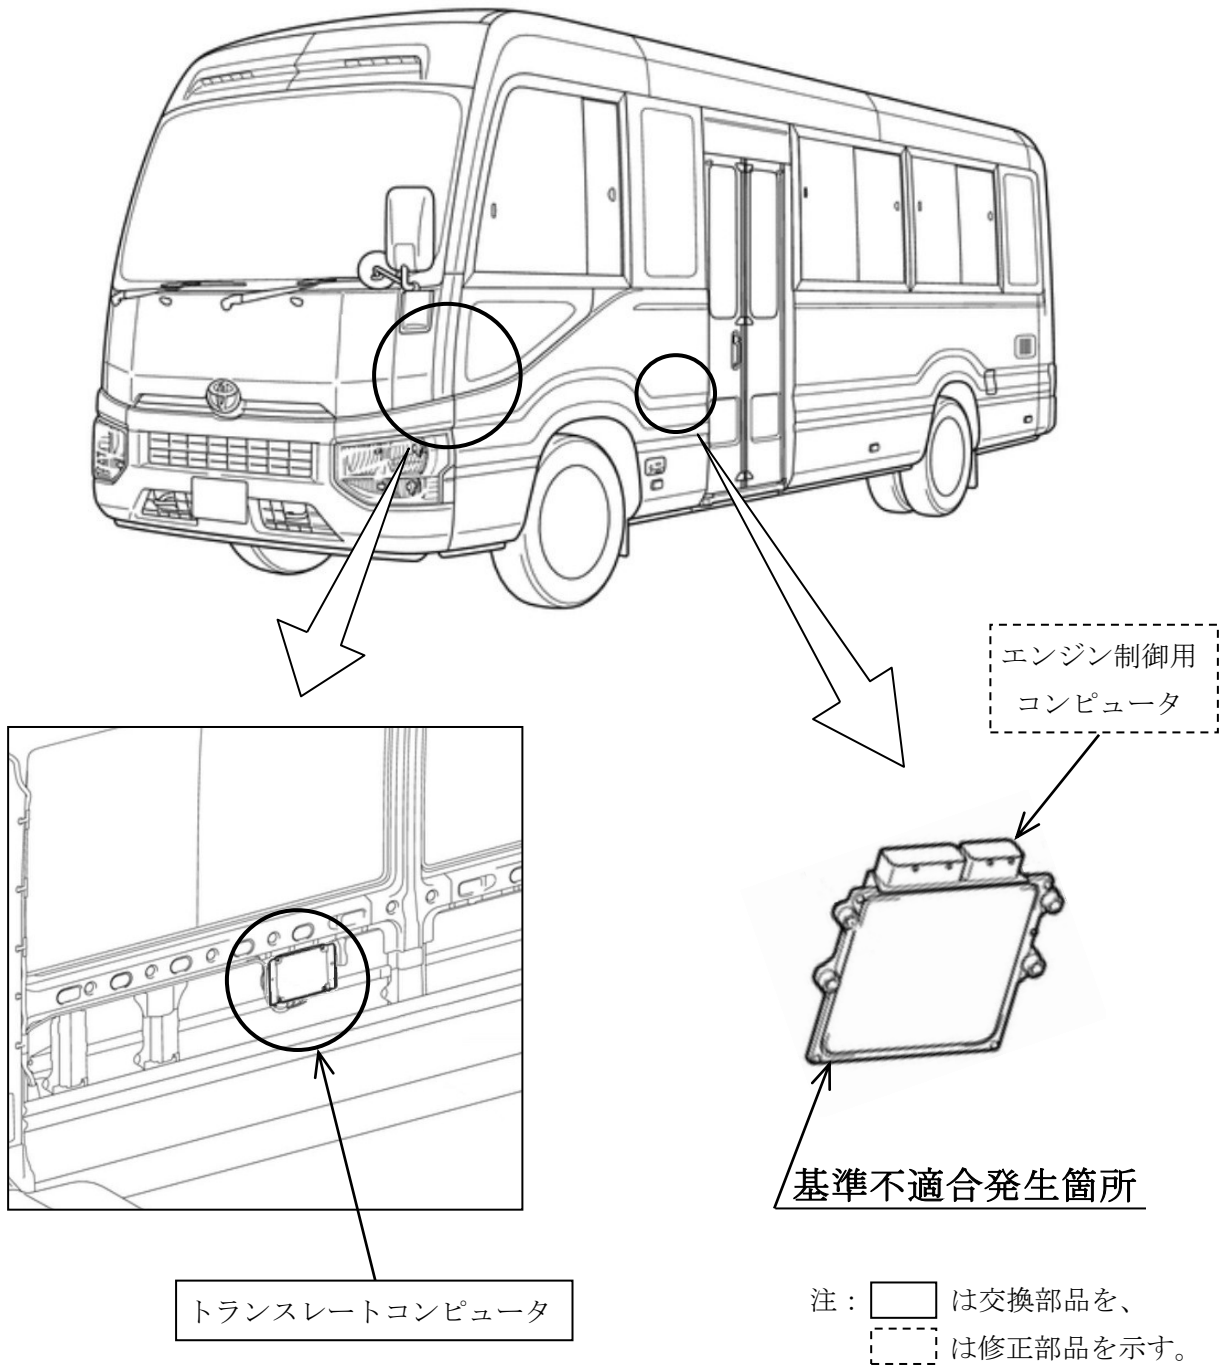

排出ガス発散防止装置において、エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、ターボチャージャーから故障診断結果がエンジン制御コンピュータに送信されない状態となっている。そのため、ターボチャージャーが故障してもエンジン警告灯が点灯しない。

### 改善の内容

全車両、エンジン制御プログラムを対策仕様に修正する。あわせて、一部車両に対して、当該制御プログラムの修正を可能にするトランスレートコンピュータを交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻の番号1桁目上部に黄色ペイントを塗布する。