


[改善箇所説明図]




不具合発生箇所

アーム(ローリング/リヤ)

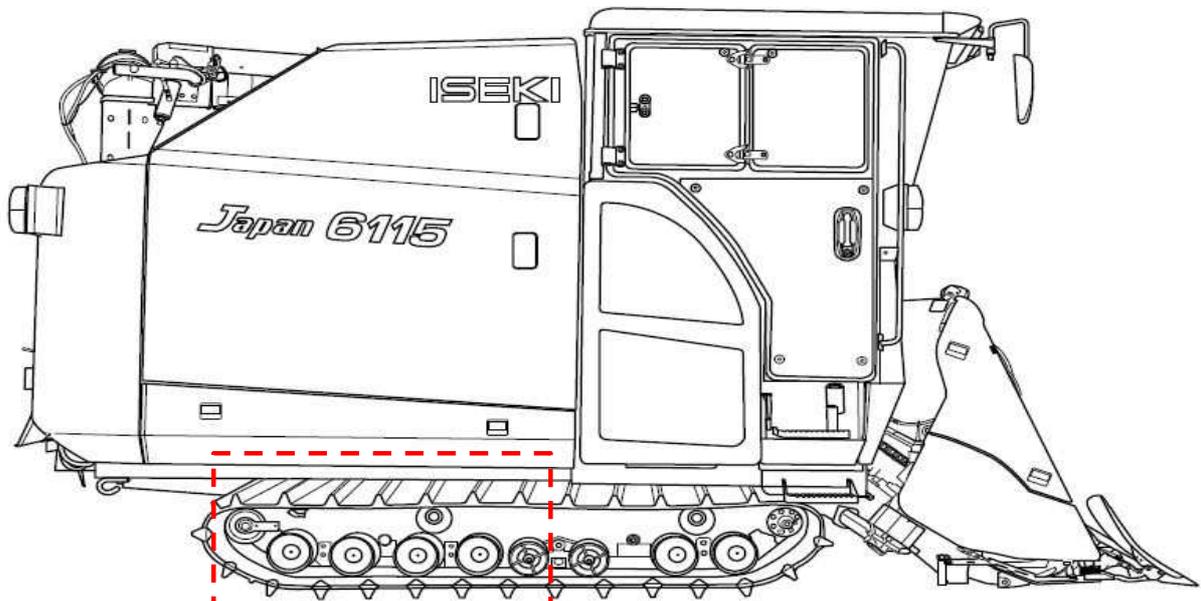

不適合品



対策品

注: は、交換部品を示す。

刈取脱穀作業車の走行装置において、強度設計が不適切なため、車体水平制御（車体の上下、左右傾斜）を行うアーム（ローリング/リヤ）の強度が不足しているものがある。そのため、当該アームに負荷がかかることで、破損し、車体が傾くおそれがある。

改善内容

全車両、左右のアーム（ローリング/リヤ）を対策品と交換する。

識別

改善実施済車には、型式銘板の近傍に リコール届番号の入ったステッカーを貼付する。