


# 改善箇所説明図

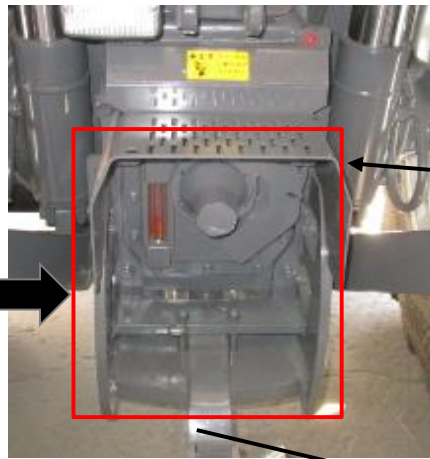


不具合発生箇所


ドローバーサポート

注: □内は交換部品を示す。

ドローバー

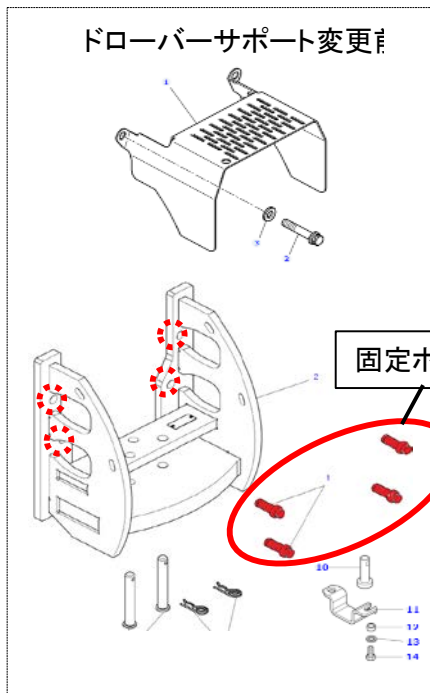

固定ボルト

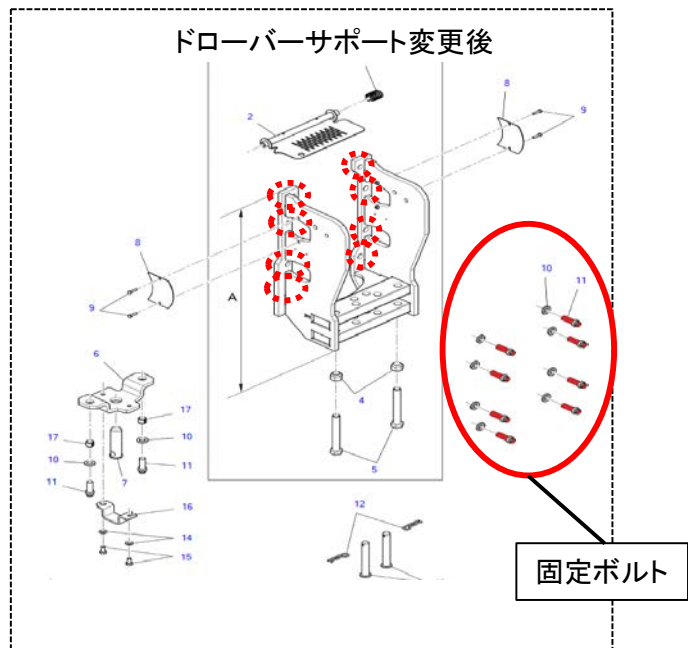

固定ボルト

※ドローバーサポートに付属する固定ボルトも交換部品に含む。

注: □内は交換部品を示す。

識別: 対策済み車両には、キャブ後方右側にリコール届出番号(外-3179)のステッカーを貼付ける。

(不具合内容)

農耕トラクタのドローバーサポート(連結装置)において、固定ボルトの強度が不足しているため、固定ボルトが破損するものがある。そのため、けん引走行中にトラクタに装着した農耕作業用トレーラが外れるおそれがある。

(改善内容)

全車両、ドローバーサポートを対策品に交換する。