


改善箇所説明図

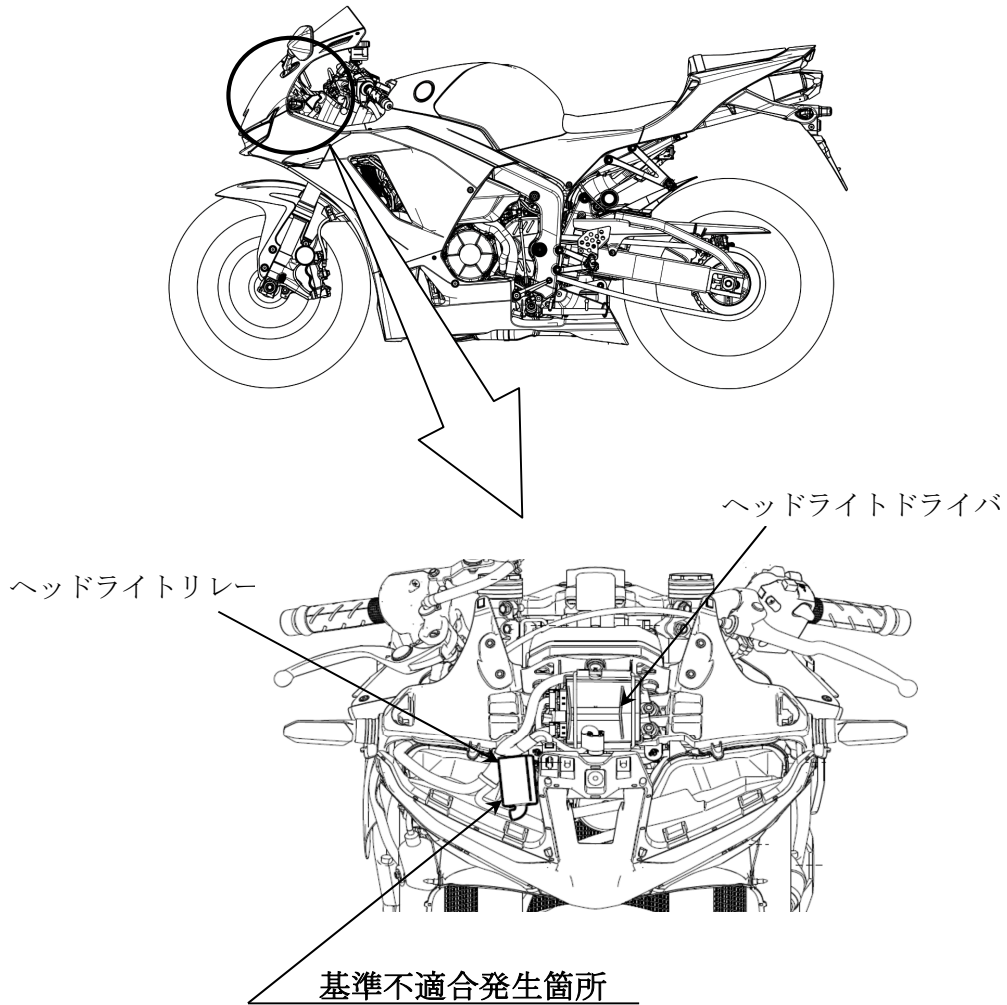

走行用前照灯において、ヘッドライトリレーに取付けているカバーの防水構造が不適切なため、雨天時の走行等により、リレー端子部に水が浸入することがある。そのため、ヘッドライトドライバが走行用前照灯に切り替えられたと誤検知し、走行用前照灯が点灯した際に、表示灯が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ヘッドライトリレーカバーを対策品に交換する。

改善前	改善後

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に白色の識別ラベルを貼付する。