


改善箇所説明図




前照灯操作スイッチ(コンビネーションスイッチ)

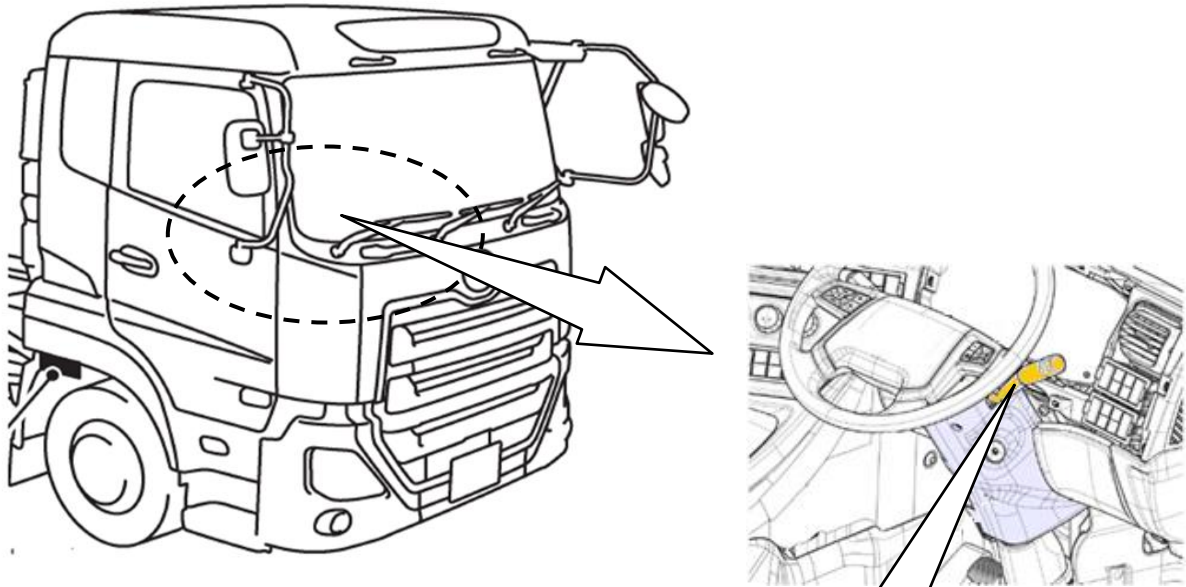

識別ペイント塗布

基準不適合発生箇所

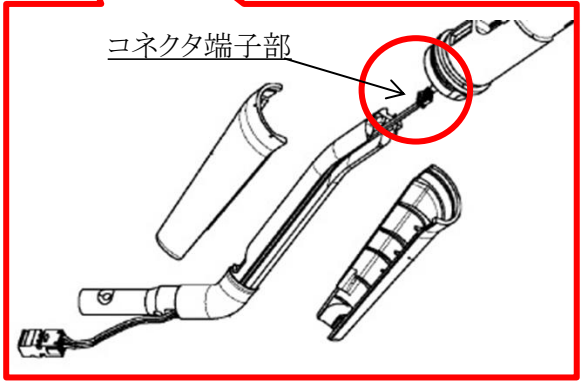

大型トラックの灯火装置において、前照灯操作スイッチの配線用端子のかしめが不適切なため、当該端子部の接触抵抗が増大するものがある。そのため、当該端子部が導通不良を起こし、前照灯が不灯となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前照灯操作スイッチを対策品に交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別： 前照灯操作スイッチレバー根元部下側に赤色のペイントを塗布する。