


## 改善箇所説明図

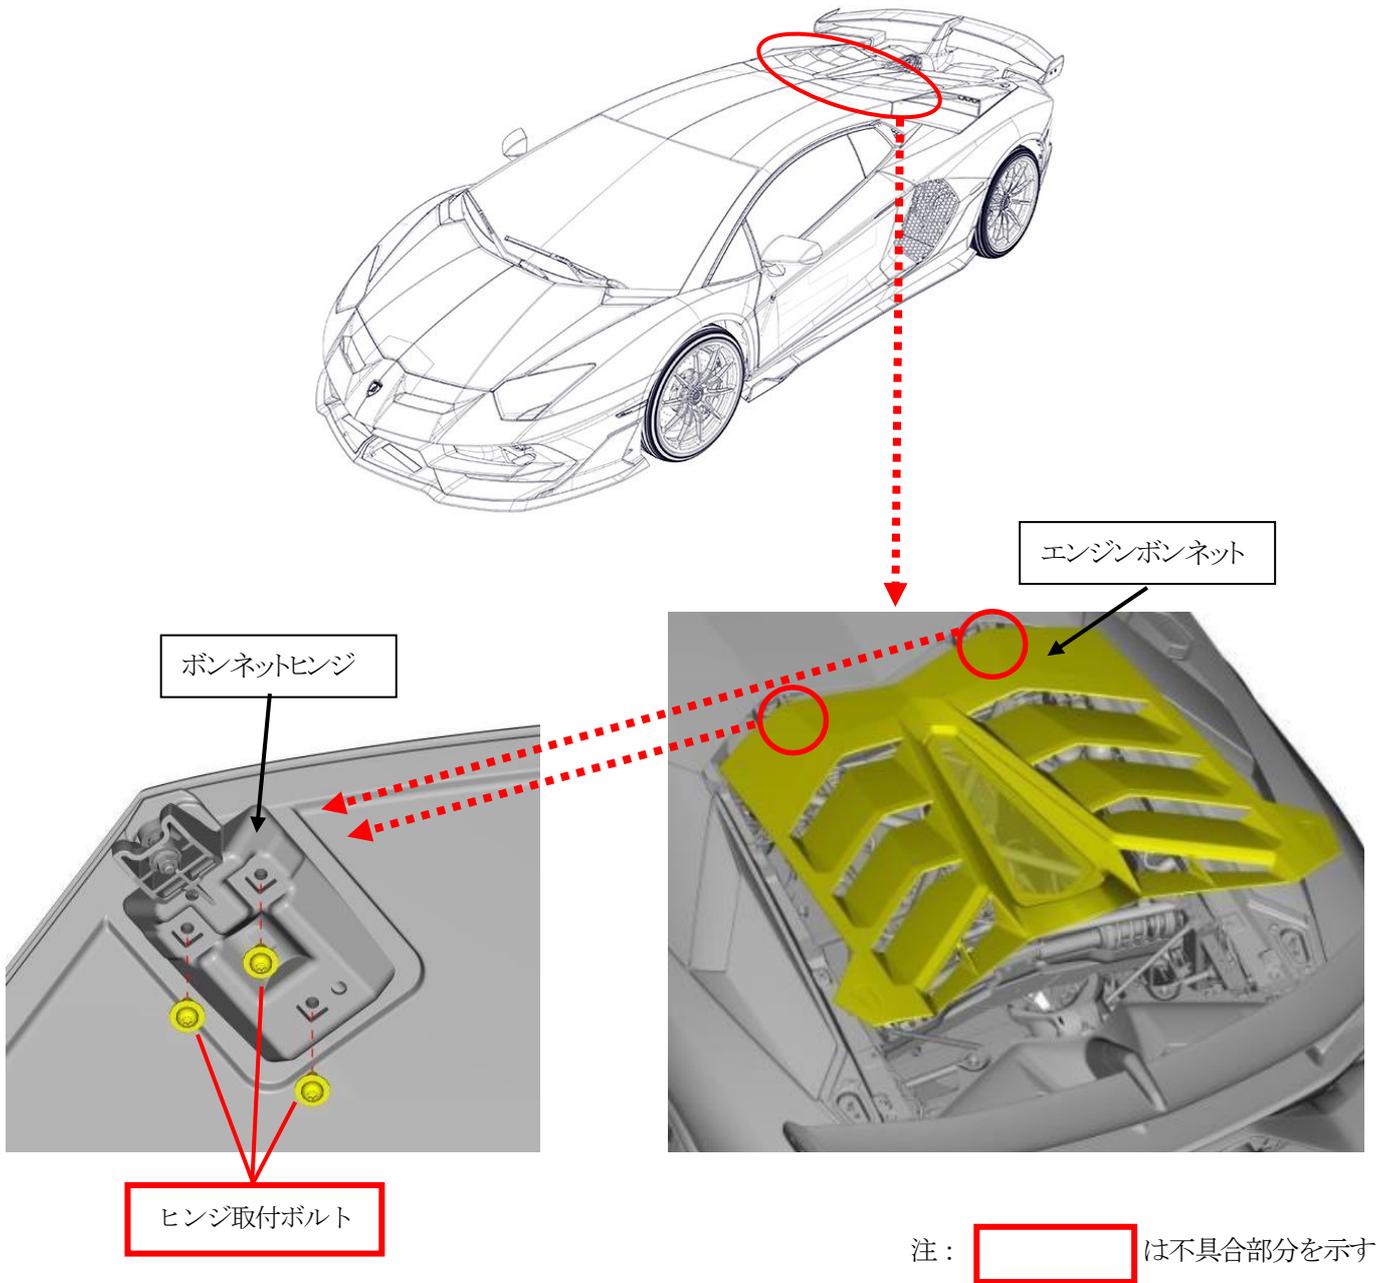

### 不具合内容及び原因

エンジンボンネットにおいて、ボンネットを取付するヒンジのボルト不具合により、使用過程においてボルトが緩み、ヒンジが外れる可能性がある。そのため、最悪の場合、高速走行中にエンジンボンネットが外れ、脱落するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、当該ボルトを緩み防止付きの対策部品に交換する。

識別：車体番号打刻の右側に、黄色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-3205 の改修」と記入する。