


## 改善箇所説明図

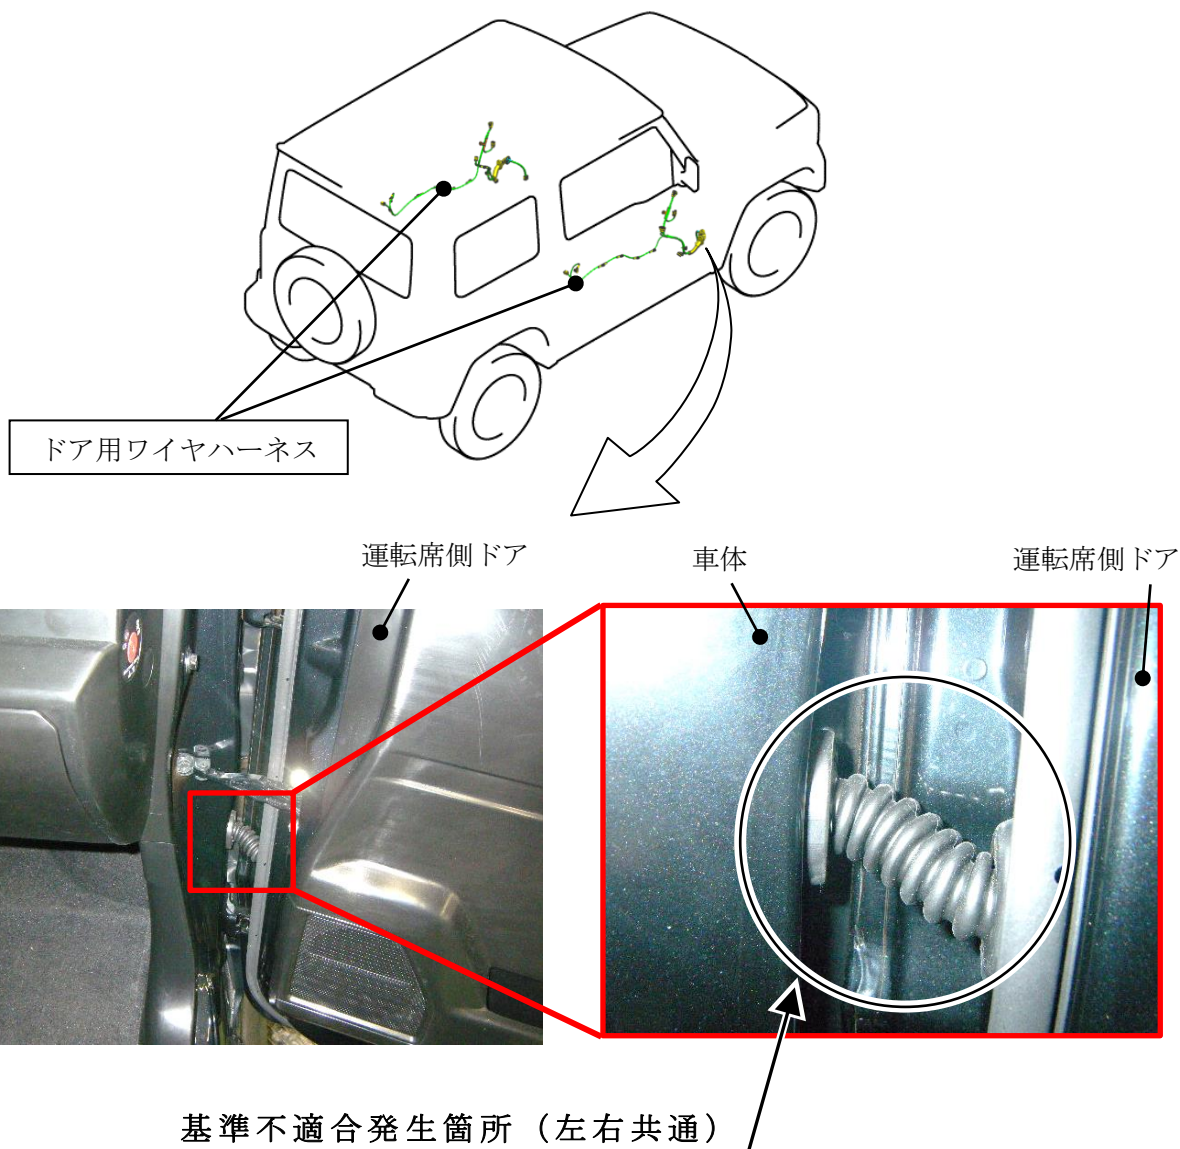

運転席ドアおよび助手席ドアのワイヤハーネスにおいて、設計が不適切なため、ドア開閉の繰り返しにより、配線が断線することがある。そのため、サイドエアバッグやカーテンエアバッグ、ドアミラーの補助方向指示器等が作動しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、運転席ドアおよび助手席ドアのワイヤハーネスを対策品に交換する。

識別： IDプレートに赤色のシールを貼付する。

注：  は交換する部品を示す。