
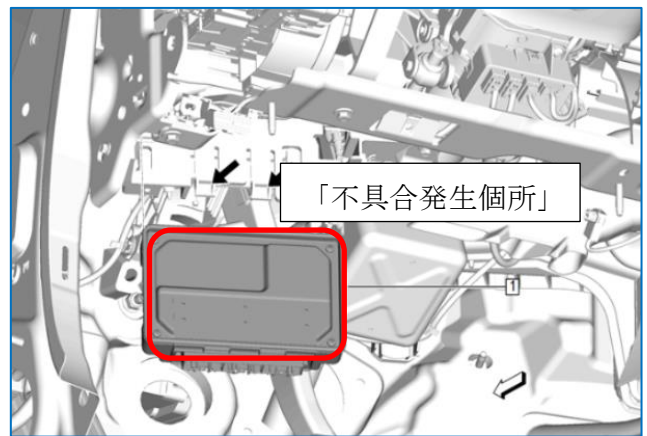


改善箇所説明図

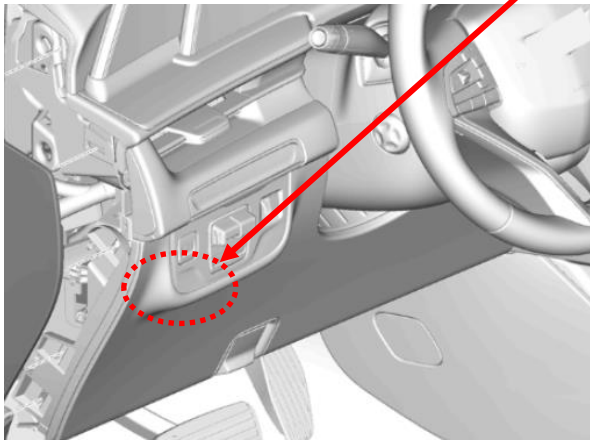

は、シリアルデータゲートウェイモジュールを示す

<不具合の状況>

車両システムにおいて、各モジュールからの通信を処理するシリアルデータゲートウェイモジュールのソフトウェアが不適切なため、各通信を正しく処理できないことがある。そのため、エアバックシステムに不具合が発生しても警告灯が点灯しなくなるとともにエアバックシステムの不具合に乗員が気付かず必要な点検整備を行われないことにより、最悪の場合、衝突時にエアバッグが作動せず、乗員が傷害を負うおそれがある。

<改善内容>

全車両、シリアルデータゲートウェイモジュールのソフトウェアをアップデートする。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に黄色ペイントを塗布する。