


改善箇所説明図

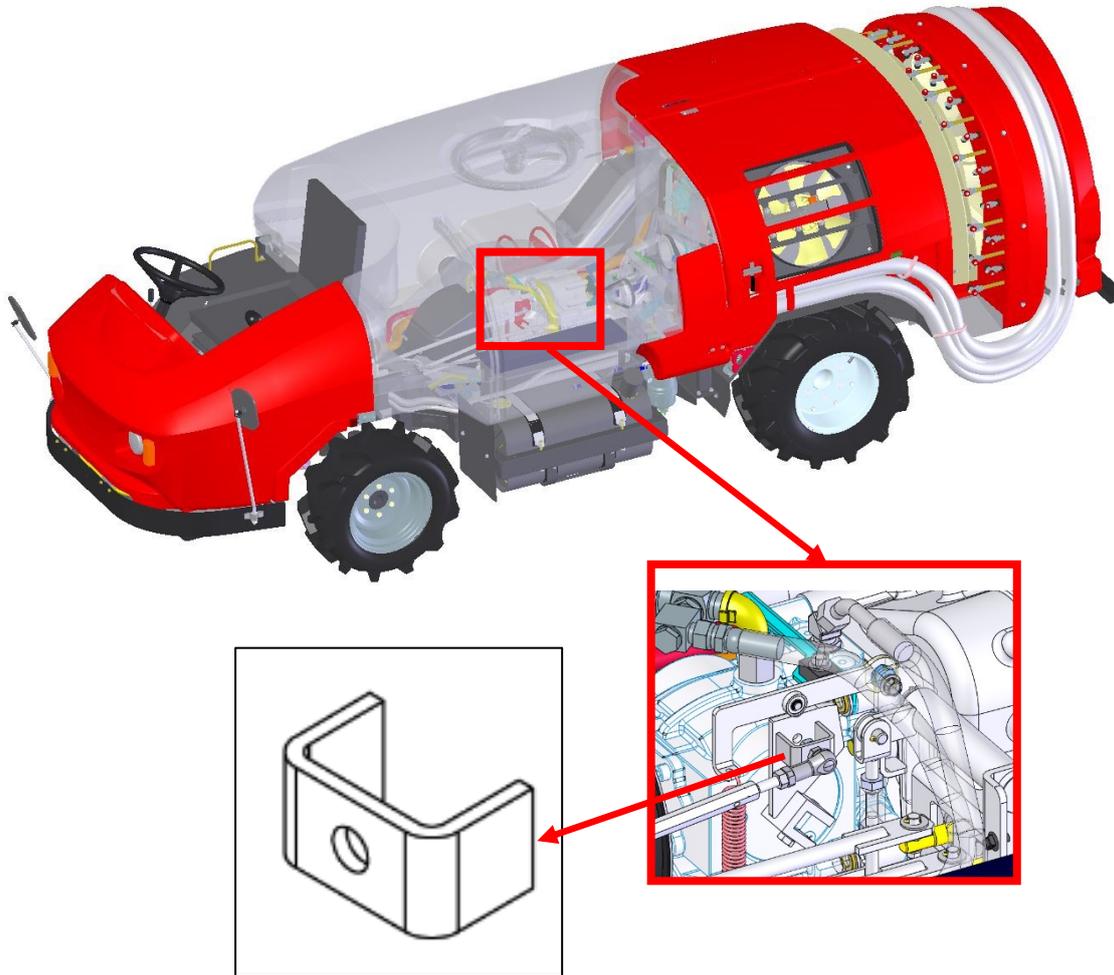


不具合の内容

農業用薬剤散布車の動力伝達装置である変速機の変速レバーの形状が不適切なため、変速を繰り返すと変速機側のレバーが破断することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると変速ができず、最悪の場合、発進が出来なくなるおそれがある。

改善内容

全車両、形状変更をした変速機のレバーへの交換を行う。

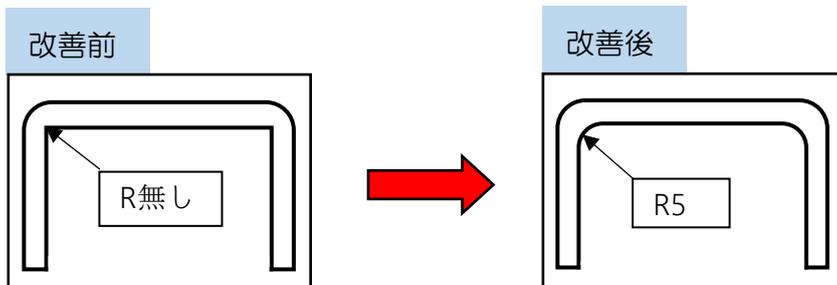

識別

車体番号打刻の左横部に青シールを貼りつける。