


## 改善箇所説明図

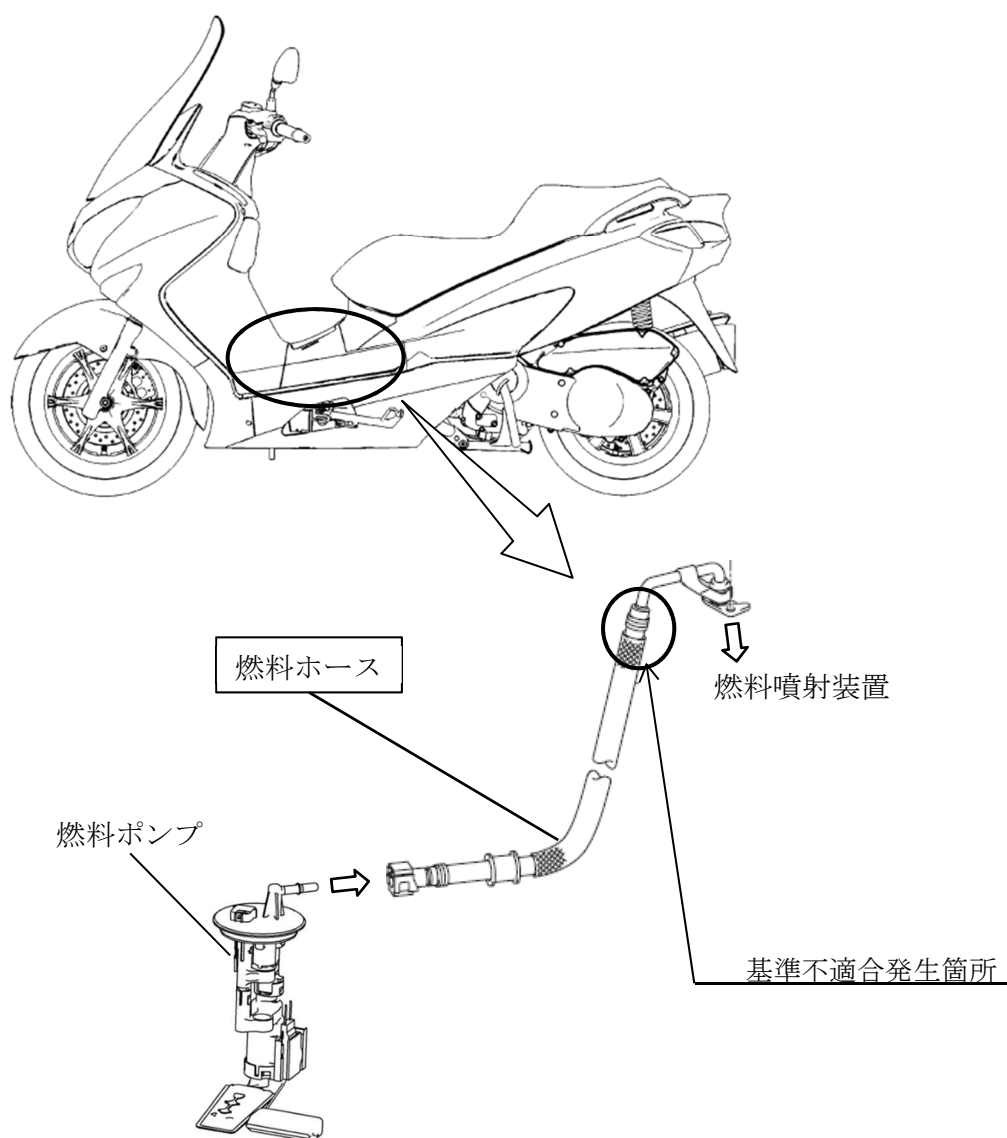

燃料ポンプと燃料噴射装置をつなぐ燃料ホースにおいて、燃料ホースの内径が不適切な状態で製造されたものがある。このため、当該ホース接続部の気密が不十分となり、燃料ポンプによって圧送される燃料が気密不良部から漏れるおそれがある。

### 改善内容

全車両、燃料ホースを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車わく（車台番号打刻位置付近）に黄色のシールを貼付する。