


改善箇所説明図

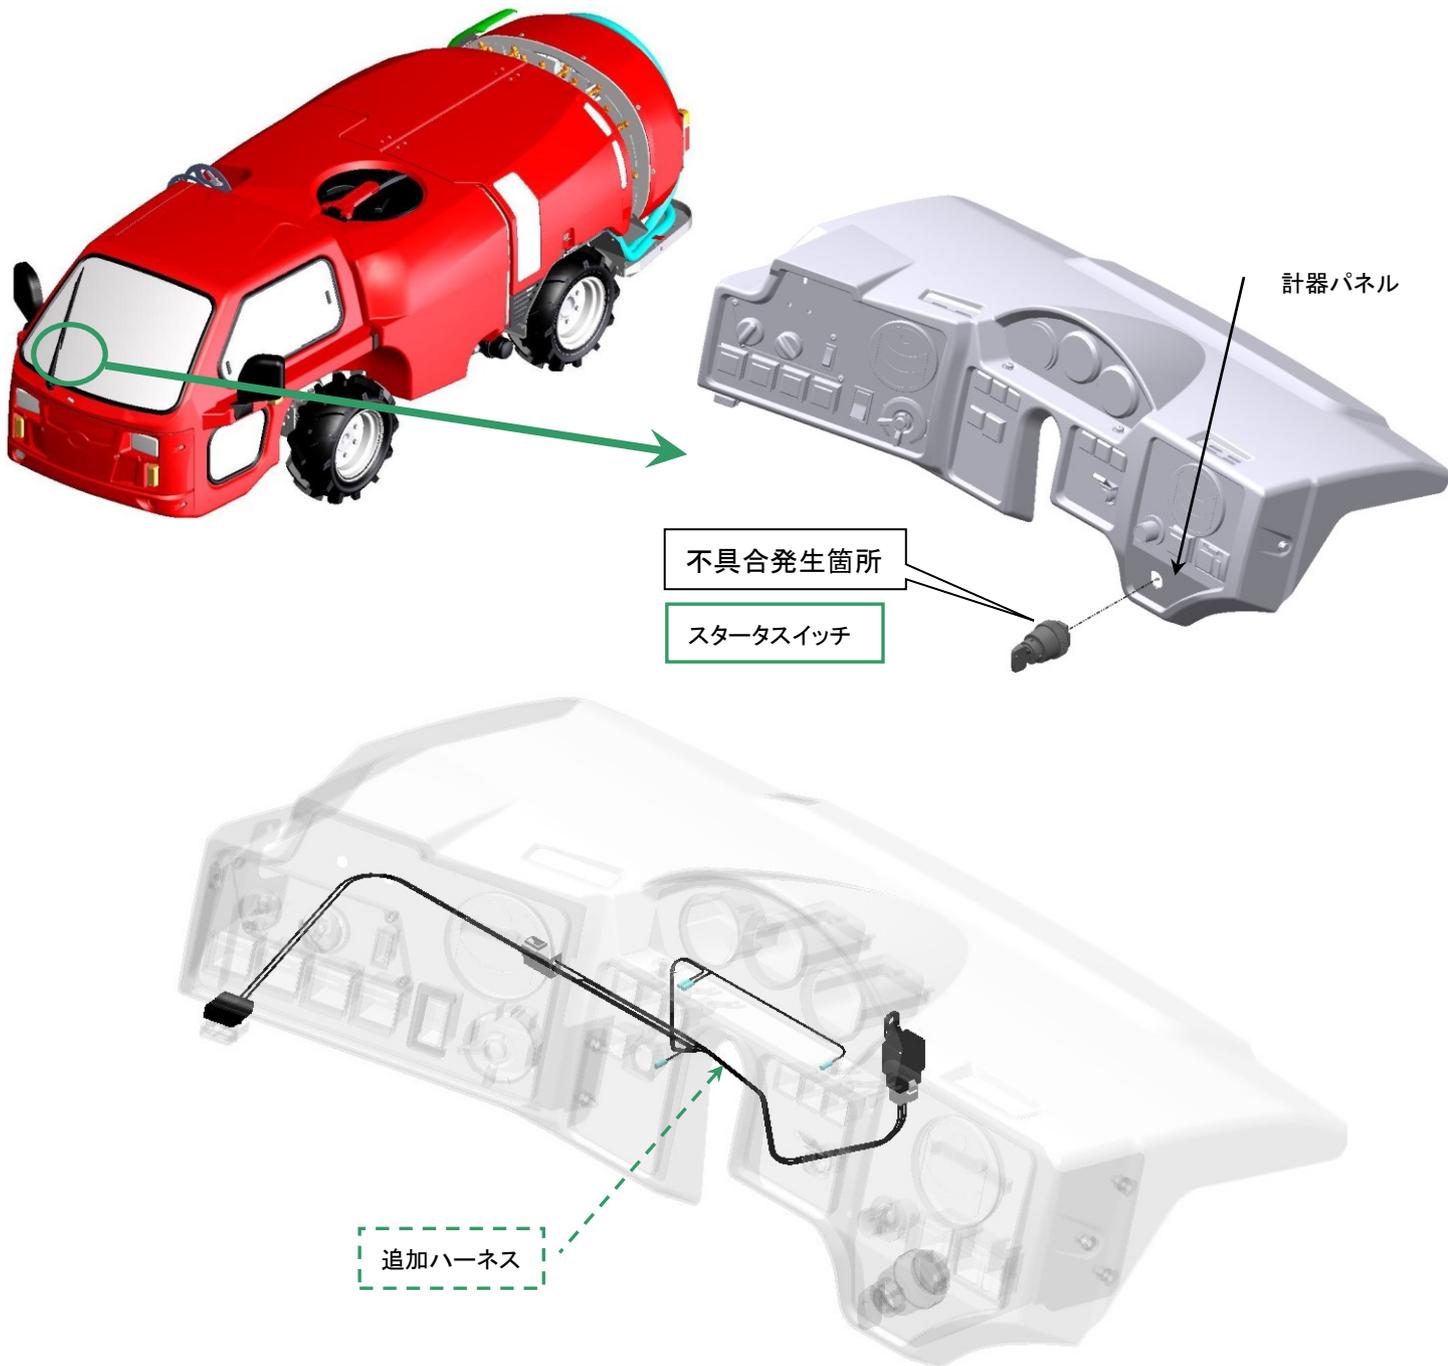

農業用薬剤散布車の回路設計が不適切なため、スタータスイッチに過電流が流れることがある。そのため、スタータスイッチ内部の樹脂が溶けて、接点の接触不良が生じ、最悪の場合、エンジンが停止、再始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スタータスイッチを新品に交換するとともに、対策品のハーネスを追加して電気回路を変更する。

注: は点検、交換部品を示し、 は追加部品を示す。

識別: 改善実施車には、車台番号が記載されている型式銘板の近傍に、リコール届出番号の入ったステッカーを貼付する。