


## 改善箇所説明図

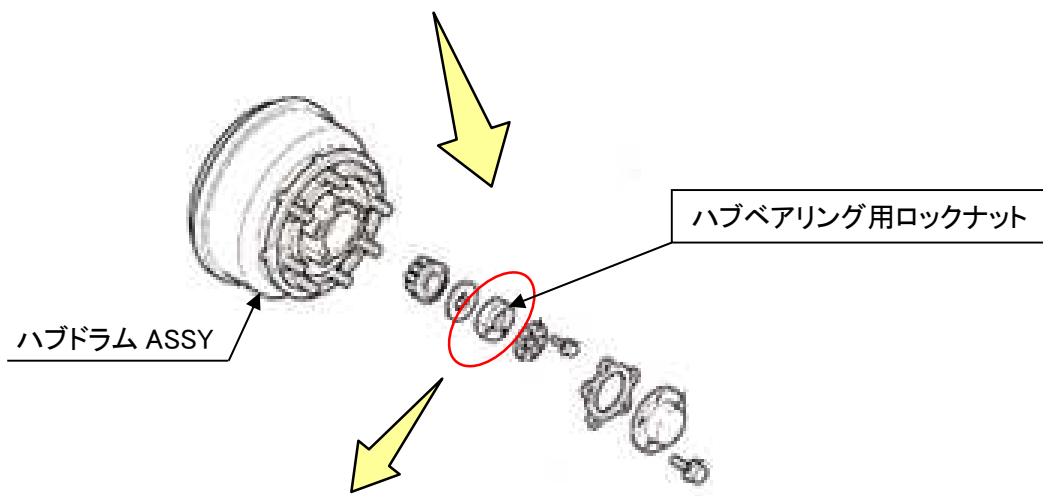

基準不適合発生箇所

大・中型トラックにおいて、前軸のハブベアリング用ロックナットの製造が不適切なため、ネジ有効径の大きいものを装着して生産されたものがある。そのため、使用過程で当該ロックナットのネジ部が破損し、最悪の場合、ハブドラムごとタイヤが外れるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、前軸のハブベアリング用ロックナットを良品に交換する。

注：□ は正規品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカー付近に「HD237」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。