


## 改善箇所説明図



「不具合発生箇所」

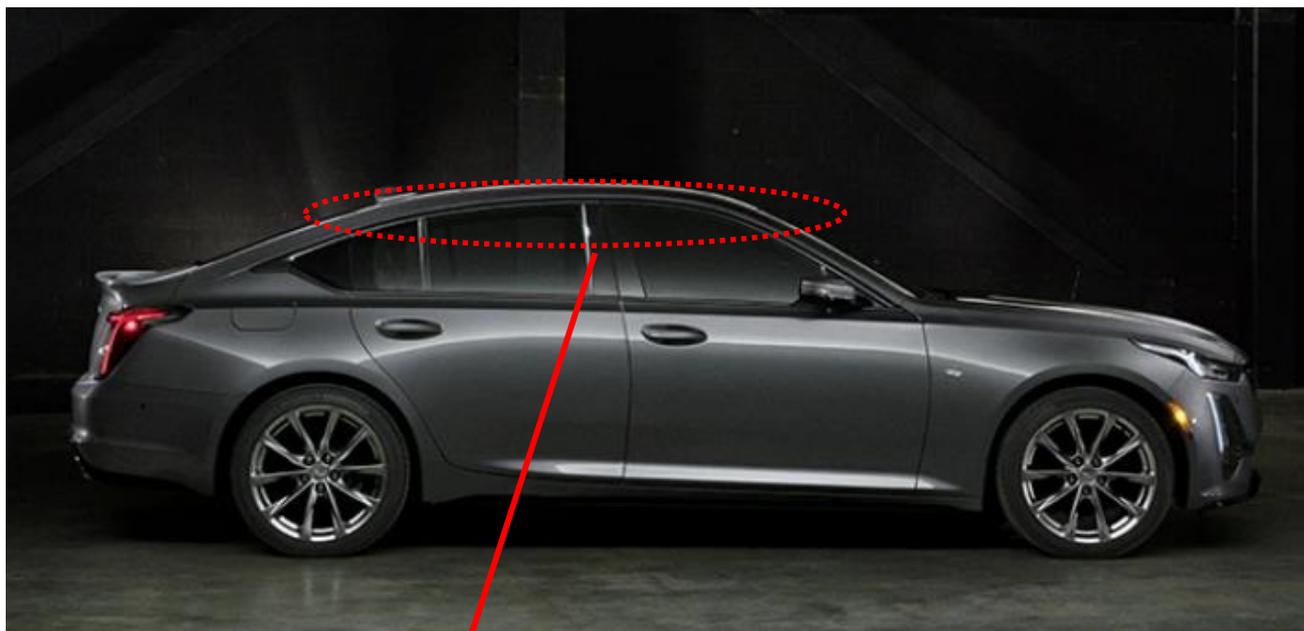

は、ルーフレールエアバッグを示す。

### <不具合の状況>

車両製造工程において、ルーフレールエアバッグを取付ける際に誤ってねじれて取付けられているものがある。そのため、エアバッグ展開時に正しく展開せず、最悪の場合、乗員が過度の負傷を負うおそれがある。

### <改善内容>

全車両、ルーフレールエアバッグを点検し、ねじれがある場合は修正する。

### <識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に青色ペイントを塗布する。