


改善箇所説明図②

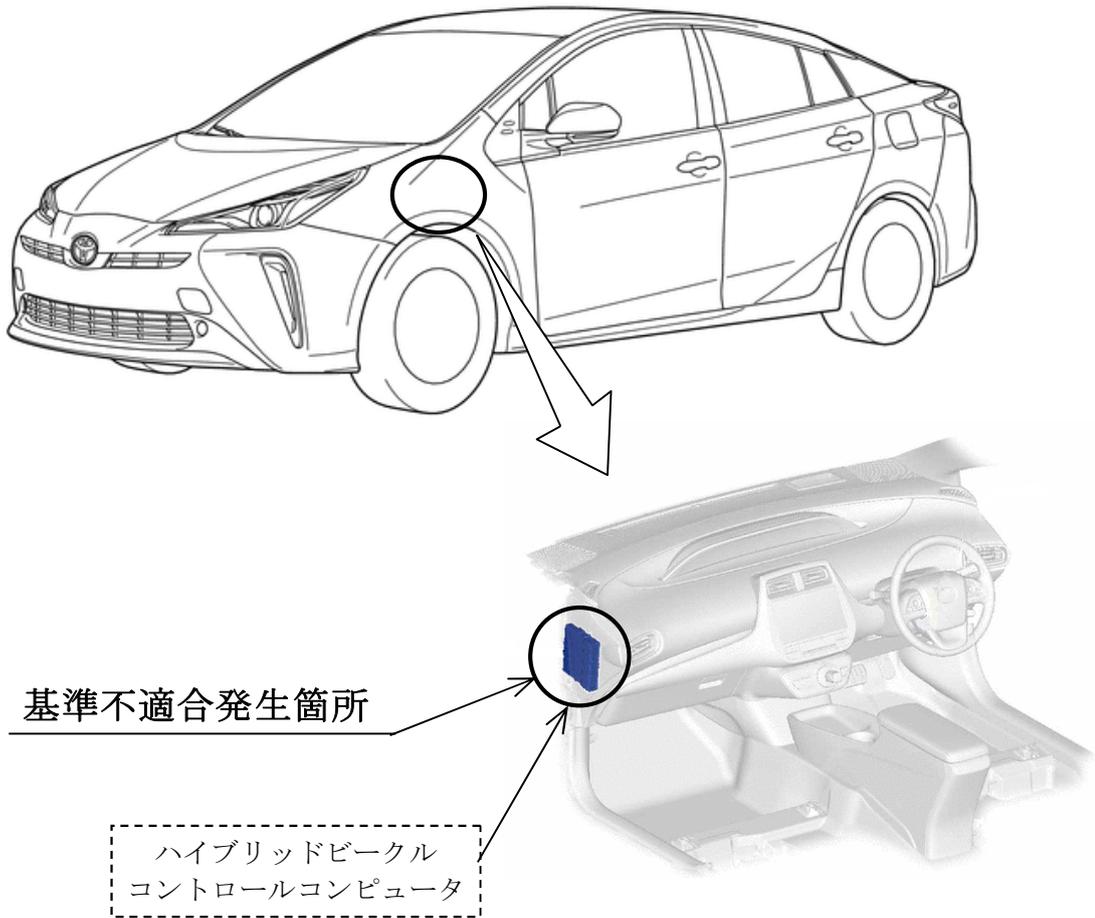

基準不適合発生箇所

ハイブリッドビークル
コントロールコンピュータ

注：[] は修正部品を示す。

ハイブリッドシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、シフトレンジに関する演算の途中でシフトの切替え操作が行われると、異常と誤検出する可能性がある。そのため、警告灯が点灯して、ハイブリッドシステムが停止し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイブリッドビークルコントロールコンピュータの制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の番号2桁目上部に黄色ペイントを塗布する。