


改善箇所説明図

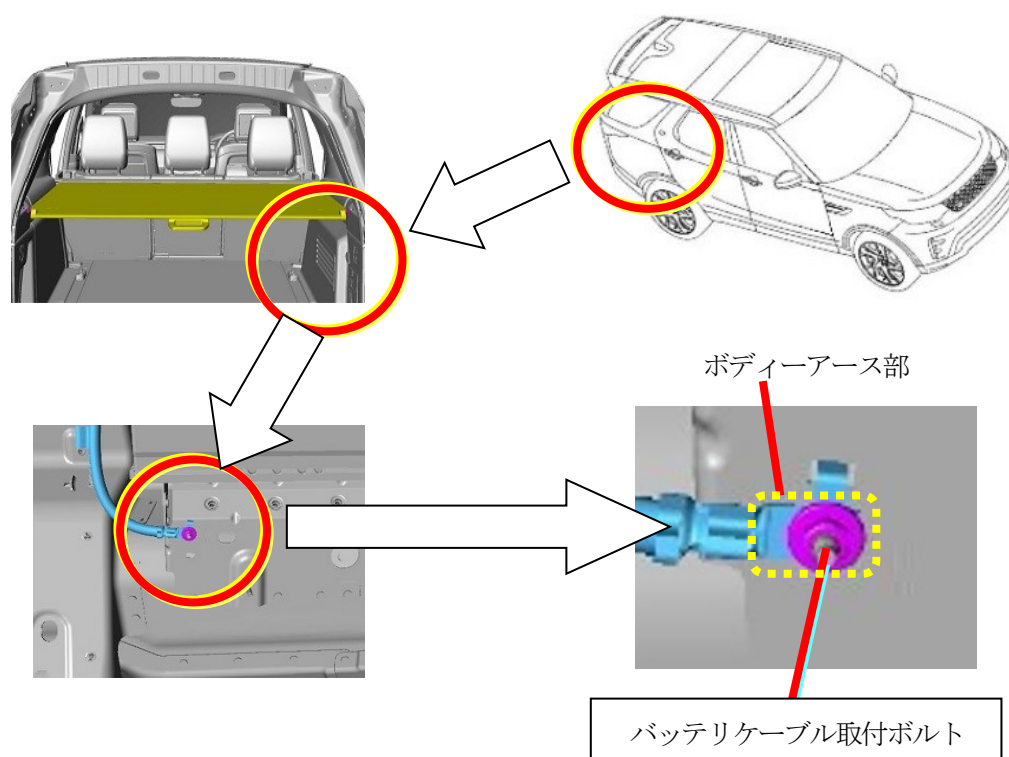

注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

バッテリーマイナスケーブルのボディ側アース取付部において、作業管理が不適切なため、取付ボルトの締結トルクが大きい状態のものがある。そのため、当該ボルトのネジ山が破損し、原動機及び電装品に電源が供給されず、最悪の場合、原動機が始動しない又は走行中にエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、当該取付ボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。
識別：助手席ドアヒンジボルトに黄色ペイントを塗布する。