


改善箇所説明図

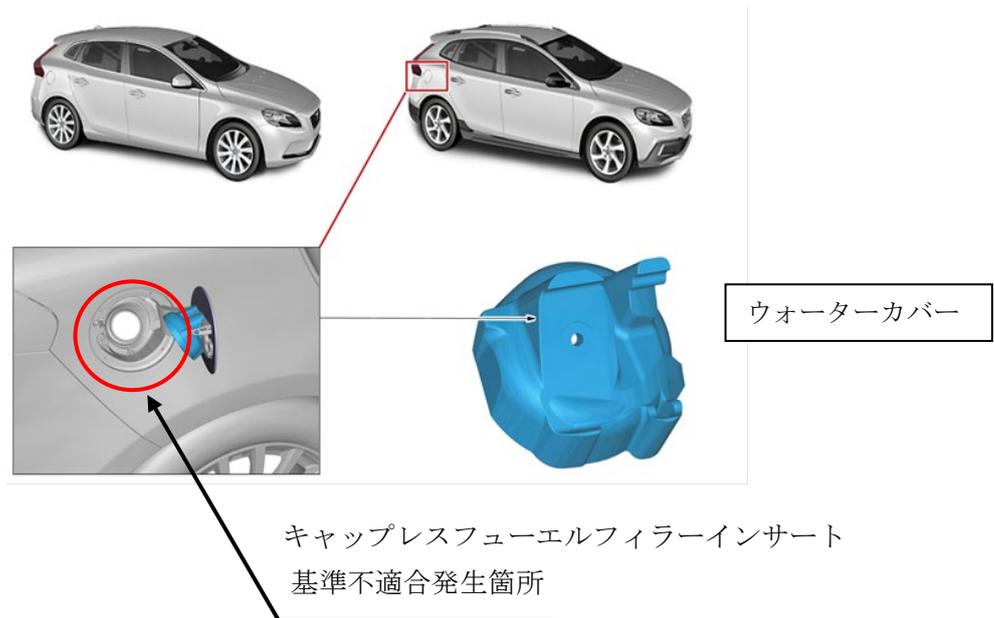

基準不適合発生箇所

燃料装置のキャップレスフューエルフィルターインサート（燃料給油口）において、防水設計が不適切なため、大雨等により燃料装置内部へ雨水が浸入することがある。そのため、燃料装置が腐食し、走行中エンストやエンジン始動不良、または燃料漏れに至るおそれがある。

改善の内容

全車両キャップレスフューエルフィルターインサートへウォーターカバーを取り付けし、雨水の侵入を防止する。また既に燃料装置への雨水が混入していなか、フューエルフィルターを点検する。なお燃料装置へ雨水の混入や腐食がある場合は、該当部品を交換する。

識別

運転者席側ドアアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注： は追加する部品を示す。