


# 改善箇所説明図

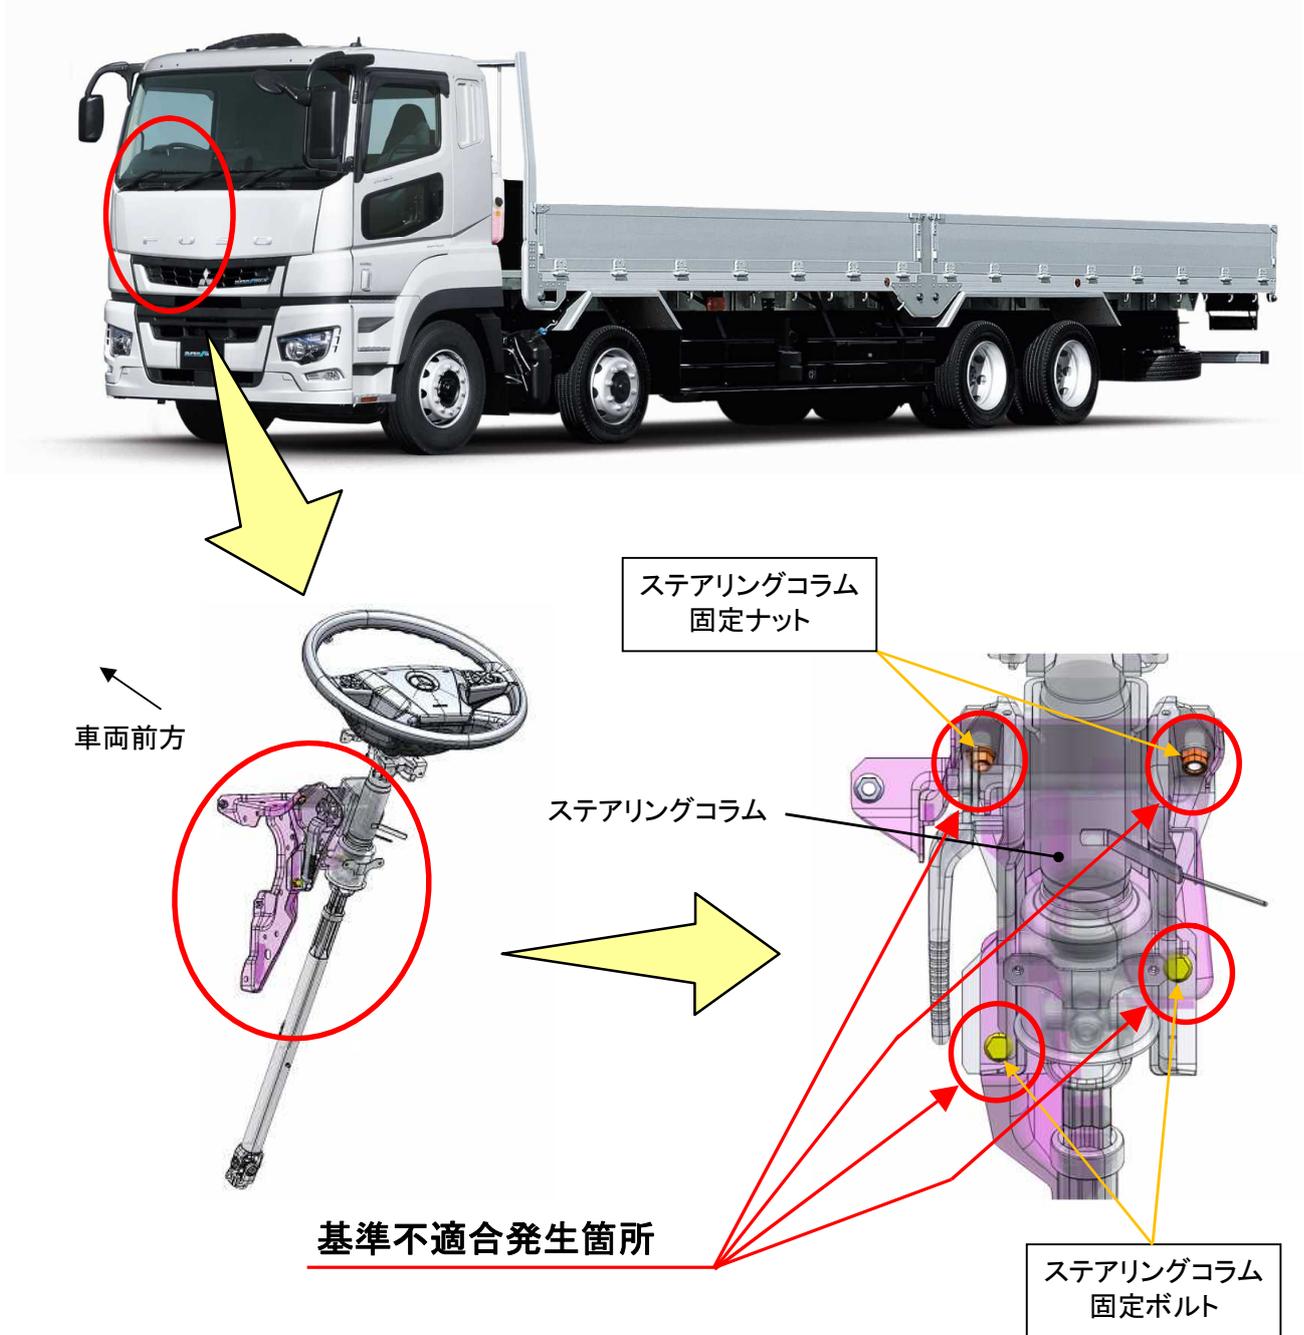

大・中型トラックにおいて、ステアリングコラムを固定しているボルト・ナットの締付けが不適切なため、当該ボルト・ナットの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルト・ナットが緩んでステアリングコラムにガタが生じ、最悪の場合、当該ボルト・ナットが脱落すると正常なステアリング操作が出来なくなるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、ステアリングコラムを固定しているボルト・ナットを点検し、規定トルクで締付けられていない場合は規定トルクで締付ける。

注：□は規定トルクで締付けられていない場合に、規定トルクで締付ける部品を示す。

識別：作業完了車には、ステアリングコラムを固定しているボルト・ナット付近に白色ペイントを塗布する。