


改善箇所説明図



「不具合発生箇所」



不 具 合 部 品

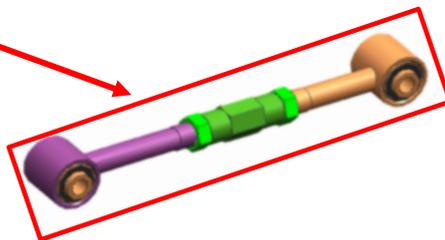

 は、リアトーリンクを示す。

<不具合の状況>

リアサスペンションにおいて、リアサスペンションの修理等を行った際にナットの締付トルクが不適切なため、緩みが発生することがある。そのため、リアトーリンクにガタが生じて分離し、最悪の場合、走行安定性が損なわれ事故を起こす可能性がある。

<改善内容>

全車両、左右リアトーリンクを対策品に交換する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に緑色ペイントを塗布する。