


## 改善箇所説明図

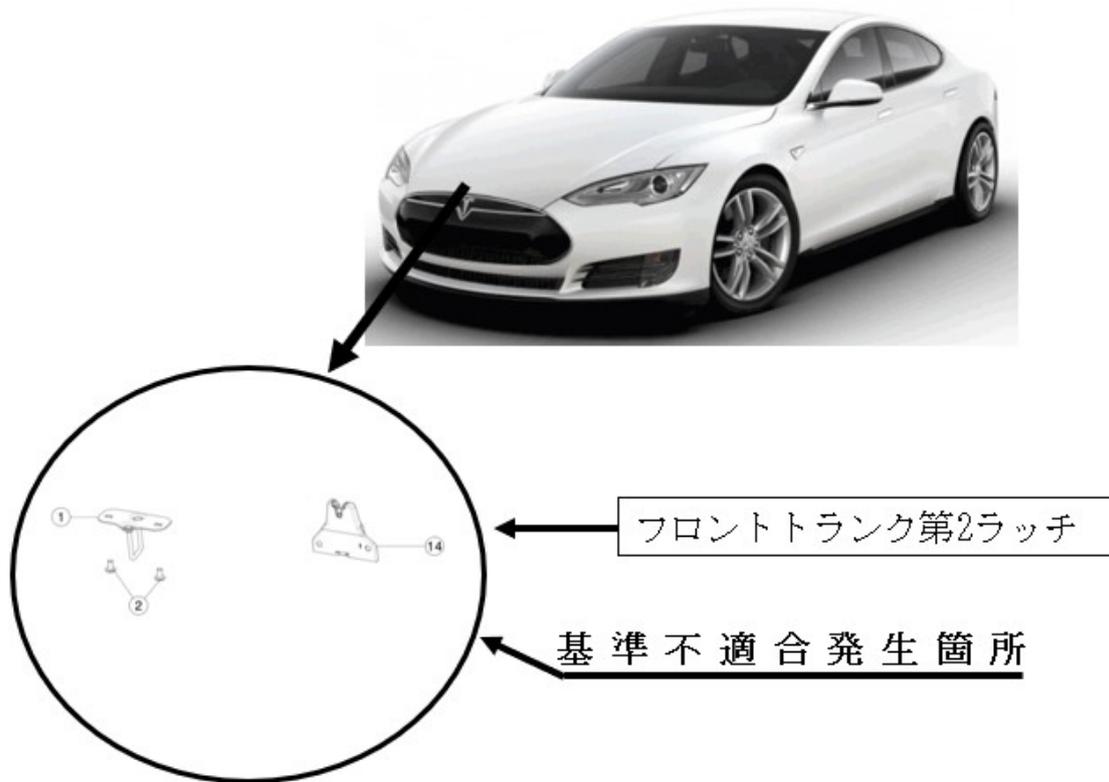

注：□ は、改善箇所を示す。

### 不具合内容

フロントトランクにおいて、第二ラッチの取付部の設計が不適切なため、仕様にあった嵌合がされていないものがある。そのため、運転者が意図せず第一ラッチを開放した場合、第二ラッチが機能しないことにより、フロントのトランクフードが開放し、ドライバーの視界を妨げるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、該当する部品の取付検査を行い、適切な取付状況に修正をする。

識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、ステッカー（外-3342）を貼付する。