


改善箇所説明図

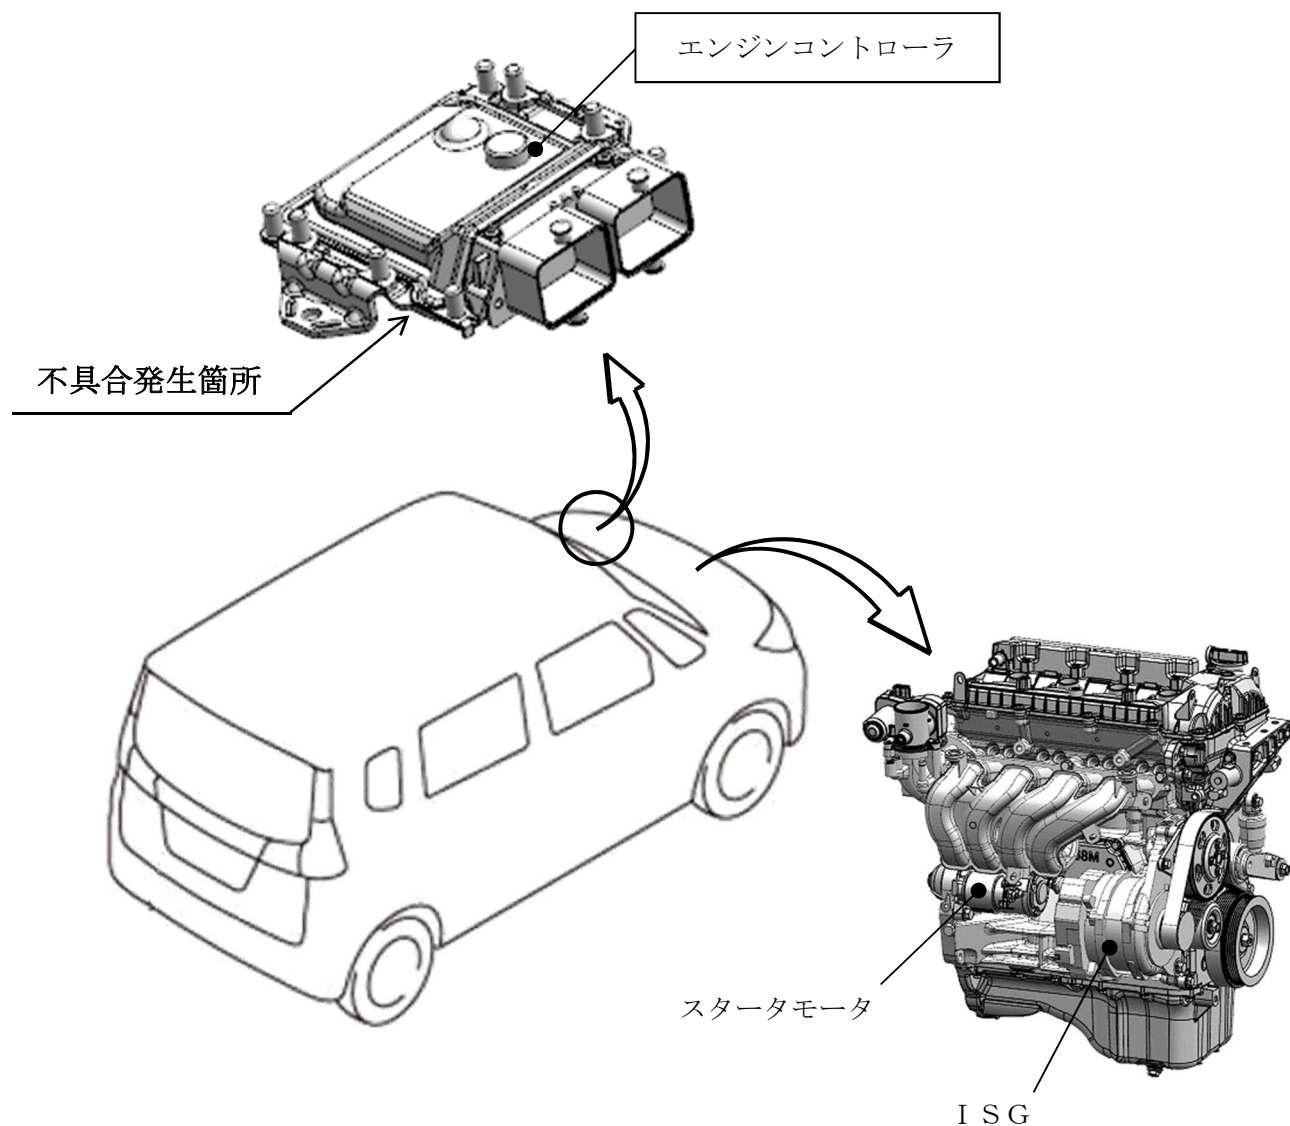

エンジンコントローラにおいて、制御プログラムが不適切なため、アイドリングストップ後のISG（モーター機能付発電機）による再始動ができなかった場合、スタータモータでのエンジン再始動に切替える保護機能が働かず、自動でエンジンを再始動できないおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：エンジンルーム内の車台番号打刻位置右側に赤色のシールを貼付する。

注：□ はプログラムを書き換える部品を示す。