
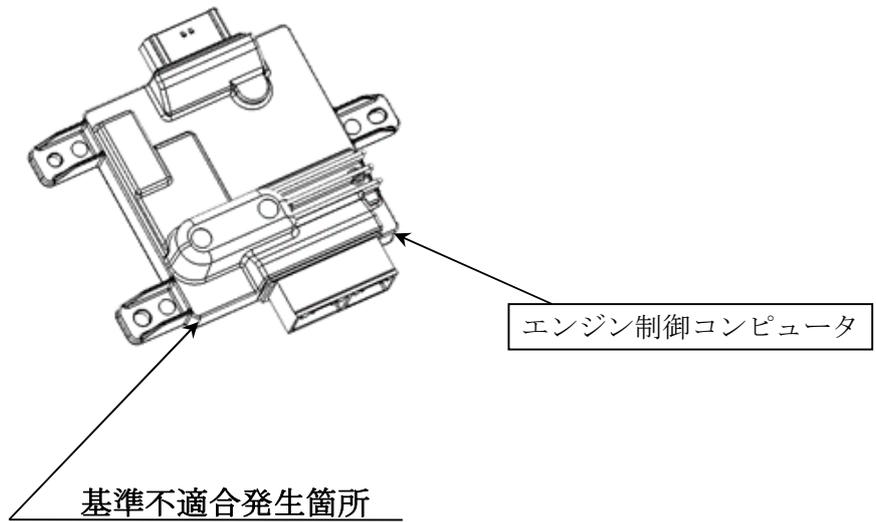


改善箇所説明図

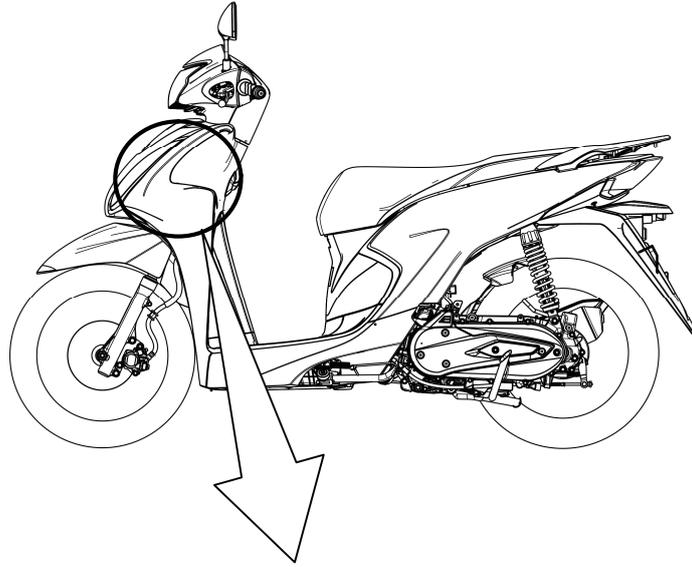

原動機のエンジン制御コンピュータにおいて、コンデンサの選定が不適切なため、ノイズ耐力が不足しているものがある。そのため、O₂センサが断線した際にエンジン警告灯が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御コンピュータを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に白色の識別ラベルを貼付する。